



Hersteller:



**Karl Klein
Ventilatorenbau GmbH**

Waldstr.24 D-73773 Aichwald

Tel.: +49-711-369060 Fax: +49-711-36906950

Email: info@karl-klein.de <http://www.karl-klein.de>

Ventilator Typ:

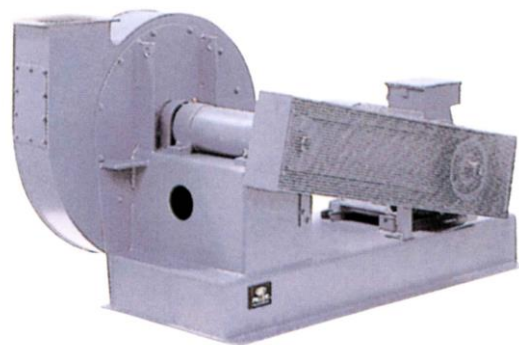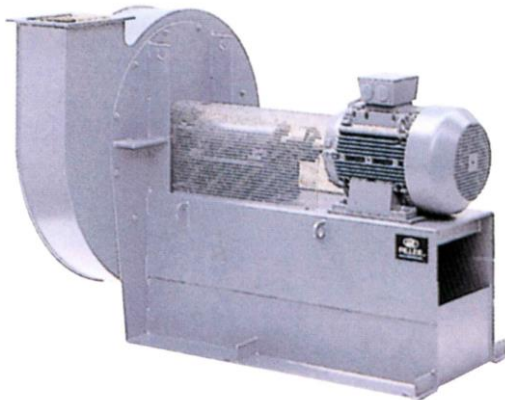NHV / NHVT / MHV / MHVT / HHV / HHVT / HF-...D
direkter Motorantrieb, ATEX-Ausführung**NHVK / NHVKT / MHVK / MHVKT / HHVK / HHVKT / HF-...K**
Antrieb über Kupplung, ATEX-Ausführung**NHVR / NHVRT / MHVR / MHVRT / HHVR / HHVRT / HF-...R**
Antrieb über Keilriemen, ATEX-Ausführung**Ventilator und Motor sind für Betrieb in Explosionsschutzzone
1 (Kat. 2G), 2 (Kat. 3G), 21 (Kat. 2D) und 22 (Kat. 3D) geeignet**

**Allgemeine Bedingungen für den Einsatz von Karl Klein – Ventilatoren**

Diese Allgemeinen Bedingungen geben die Grundregeln für eine sachgemäße Verwendung der Ventilatoren an. Sie werden im Bedarfsfall durch die Angaben der Bedienungsanleitung ergänzt. Die Bedingungen lauten im Einzelnen:

- Alle Wartungshinweise sind zu beachten.
- Alle Sicherheitseinrichtungen sind ordnungsgemäß zu installieren.
- Werkseitige Einstellungen dürfen nicht ohne unsere Zustimmung verändert werden.
- Es dürfen nur die vom Werk vorgegebenen Schmierstoffe oder gleichwertige verwendet werden. Verunreinigungen sind unzulässig.
- Bei Festaufstellung der Maschinen ist die Fundamentierung fachgerecht unter Berücksichtigung der DIN 4024, Teil 2 und die Befestigung der Maschine nach unseren Empfehlungen auszuführen.
- Zwangskräfte durch Anbindung von Rohrleitungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken, etwa durch Einsatz von Kompensatoren. Bei Angabe von Maximalbelastungen der Stützen im Maßblatt dürfen diese keinesfalls überschritten werden.
- Für Fehler, die aus unsachgemäßer Inbetriebnahme durch den Kunden entstehen, wird keine Haftung übernommen.
- Eine Überschreitung der maximalen Temperaturen und Drehzahlen nach Spezifikation ist auch kurzzeitig nicht zulässig.
- Der Eintritt von Fremdkörpern ins Laufrad ist unzulässig.
- Es dürfen nur die im Auftrag spezifizierten Stoffe (Gas-Zusammensetzungen) gefördert werden. Schäden aufgrund nicht spezifizierter Zusammensetzung des Fördermediums fallen nicht unter die Gewährleistungsvereinbarung.
- Die Ventilatoren dürfen nur in einem laufruhigen Zustand betrieben werden. Die zulässigen Lagerschwingstärken werden durch die in der Betriebsanweisung vorgegebenen Alarm- und Abschaltwerte definiert.
- Bei Ventilatoren mit Schwingungsüberwachungen sind die Alarm- und Abschaltfunktionen mit den in der Montageanleitung genannten Grenzwerten zu realisieren. Ein Betrieb oberhalb des Alarmwertes ist nur kurzzeitig zur Analyse der Schwingungsursache zulässig. Plötzliche Verschlechterungen von Schwingwerten können den Ausfall der Maschine oder eines Maschinenteils ankündigen und die Betriebssicherheit gefährden. Die Ursachen müssen umgehend festgestellt und Abhilfemaßnahmen durchgeführt werden.
- Ein Betrieb von Ventilatoren ohne Schwingungsüberwachung ist nur zulässig, wenn die Schwingstärken die in der Betriebsanweisung angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten (bei fehlenden Angaben 7,1 mm/s bei starrer Aufstellung nach ISO 14694 BV-3; 4,5 mm/s bei starrer Aufstellung nach ISO 14694 BV-4)
- Veränderungen an den Laufrädern im Zusammenhang mit kundenseitigen Betriebswuchtungen sind mit uns abzustimmen. Nicht autorisierte Maßnahmen führen zum Erlöschen der Gewährleistung.
- Anlagenbedingter Drall des Gasstroms in Laufraddrehrichtung ist zu vermeiden, Gegendrall ist unzulässig.
- Ein Dauerbetrieb ist nur für in der Auftragsbestätigung angegebene Betriebspunkte zulässig, im Besonderen ist ein Betrieb bei geschlossenem Schieber oder geschlossenem Drosselorgan nur kurzzeitig zulässig (max. 5 min als Anfahrhilfe).
- Bei Ventilatoren mit Drallregler werden alle Drallreglerstellungen für den Betrieb freigegeben mit Ausnahme des geschlossenen Drallreglers (90° oder 0%). Ein Betrieb bei geschlossenem Drallregler ist nur während dem Hochlauf zulässig. Nach Erreichen der Enddrehzahl ist der Drallregler zügig zu öffnen. Bei Anwendungen mit Druckerhöhungen größer 10kPa sind die im Dauerbetrieb zulässigen Drallreglerstellungen auf max. 70° zu beschränken.
- Eine Mindestfördermenge $V_{min} = 0,3 \cdot V_{opt}$ ist im Dauerbetrieb in keinem Fall zu unterschreiten, bei Druckerhöhungen größer 20 kPa ist die Mindestfördermenge auf $0,5 \cdot V_{opt}$ anzuheben und Betriebspunkte mit Druckerhöhungen kleiner 40% der Druckerhöhung im Auslegungspunkt zu sperren.
- Bei freier Ansaugung darf die Zuströmung zum Ventilator nicht gestört werden. Die Mindestabmessungen des störungsfreien, rechteckigen Raumes um den Mittelpunkt der Ansaugöffnung beträgt $a = b = 2,5 \cdot d$ (d = Ansaugdurchmesser).
- Stärkere Anbackungen, Korrosion und sichtbarer Verschleiß an Laufrädern sind unzulässig. Maßnahmen zur Vermeidung sind unverzüglich mit uns abzustimmen.
- Schwallartiger Eintritt von Flüssigkeit ins Laufrad und unzureichende Kondensatabfuhr aus dem Ventilatorgehäuse sind unter allen Umständen zu vermeiden.
- Bei Beistellung des Motors durch den Kunden übernehmen wir keine Gewährleistung für Auslegung und Funktion, sowie für die Betriebssicherheit von Kupplungs-/Riemetrieb in elektrischen Störfällen (nach VDI 3840).
- Die Ventilatoren dürfen nur aus dem Stillstand der Maschine angefahren werden.
- Bei Prozesstemperaturen oberhalb von 140°C ist ein Stillstand des Ventilators nicht zulässig, da dieser zu Lagerschäden führen kann.
- Temperaturgradienten von mehr als 50°C/min sind unzulässig, sofern nicht anders vereinbart.
- Bei Parallelbetrieb von Ventilatoren ist der Betrieb links vom Scheitel der Kennlinie zu sperren.

ORIGINALMONTAGEANLEITUNG



Montageanleitung
für
Klein-Radialventilator
Apovent ATEX-Ausführung

Seite 3

D

Version 07/2019


Übersetzung PILLER-Gehäusestellungen zu Karl-Klein-Gehäusestellungen

PILLER (Eurovent):

Rechts-drehend (Blick auf Motor)


KARL KLEIN:

Links-drehend (Blick auf Ansaug)

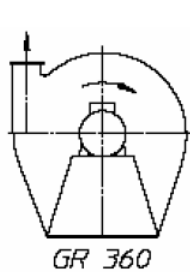


GR 360

L0

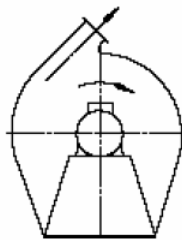


GR 45

L315

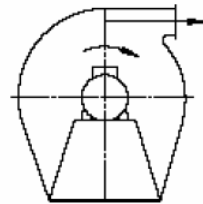


GR 90

L270

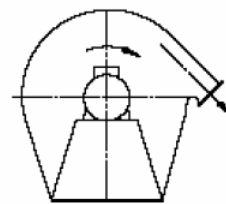


GR 135

L225

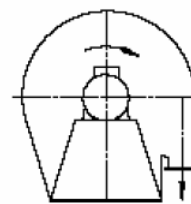


GR 180

L180

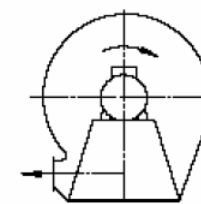

GR 270

L90

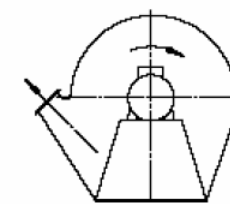

GR 315


L45

PILLER (Eurovent):

Links-drehend (Blick auf Motor).


KARL KLEIN:

Rechts-drehend (Blick auf Ansaug)

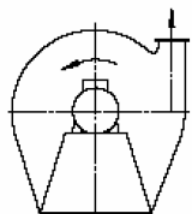


GL 360

R0

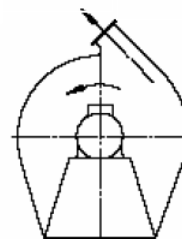


GL 45

R315

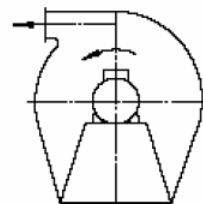


GL 90

R270

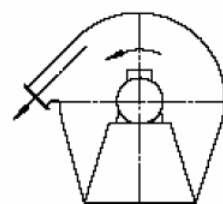


GL 135

R225

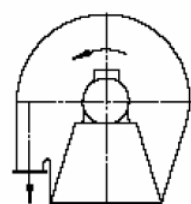


GL 180

R180

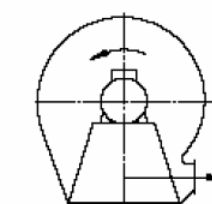

GL 270

R90

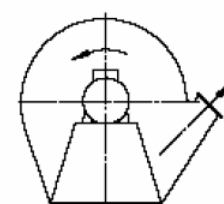

GL 315

R45



Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINES	7
1.1	Allgemeine Beschreibung	7
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
1.3	Erklärung für den Einbau einer unvollständigen Maschine	7
2	SICHERHEITSINFORMATIONEN	9
2.1	Symbole	9
3	GRENZWERTE	12
4	SICHERHEITSHINWEISE	12
4.1	Grundlegende Sicherheitshinweise	12
4.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	12
5	FACHKRÄFTE	15
6	ELEKTRISCHE ANSCHLUSSBEDINGUNGEN	15
7	WARNHINWEISE, BESCHRIFTUNGEN	15
8	RESTRISIKEN	16
8.1	Gefährdungsübersicht	16
9	PRODUKTBESCHREIBUNG	18
9.1	Motor	18
9.2	Gehäuse	19
9.3	Lauftrad	19
9.4	Wellendichtung	19
9.5	Antrieb über Kupplung	20
9.6	Antrieb über Keilriemen	20
9.6.1	Lagerung	20
9.6.2	Riementrieb	20
10	ZUBEHÖR (FALLS GELIEFERT)	21
10.1	Kompensatoren (mit / ohne Leitblech)	21
10.2	Schwingungsdämpfer	21
10.3	Flansche	21
11	LIEFERUMFANG UND ZWISCHENLAGERUNG	22
12	TRANSPORTHINWEISE	22



12.1	Sicherheitshinweise für den Transport	23
12.2	Transportvorschrift.....	24
12.2.1	Direkter Antrieb	24
12.2.2	Antrieb über Kupplung	25
12.2.3	Antrieb über Keilriemen.....	26
13	AUFSTELLUNG	27
14	INBETRIEBNAHME / PROBELAUF	28
15	VENTILATOR EINSCHALTEN	29
16	VENTILATOR AUSSCHALTEN.....	29
17	WARTUNG UND INSTANDHALTUNG.....	30
17.1	Motor.....	31
17.2	Gehäuse.....	31
17.3	Laufgrad.....	32
17.4	Wellendichtung	32
17.5	Demontage/Montage des Laufrades	32
17.6	Antrieb über Keilriemen.....	33
17.6.1	Lagerung.....	33
17.6.2	Demontage/Montage der Wälzlager	33
17.6.3	Riementrieb.....	34
17.7	Antrieb über Kupplung	35
17.7.1	Kupplungsantrieb	35
17.7.2	Demontage/Montage der Wälzlager	35
17.8	Kompensatoren mit / ohne Leitblech.....	37
17.9	Anzugsmomente	37
17.10	Kontrolle der Verschraubungen.....	37
17.11	Kontrolle der Dichtheit.....	37
17.12	Einlagerungs- und Konservierungsvorschrift	38
17.12.1	Entkonservierung	38
18	STÖRUNGEN UND MAßNAHMEN ZUR BEHEBUNG	39
18.1	Antrieb über Kupplung	40
18.2	Antrieb über Keilriemen.....	41
19	DEMONTAGE.....	42



20	ENTSORGUNG	42
21	ERSATZTEILE.....	43
22	EG-EINBAUERKLÄRUNG	44
23	EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ATEX FÜR DEN NICHTELEKTRISCHEN TEIL.....	45



1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Beschreibung

Bei der in dieser Montageanleitung beschriebenen unvollständigen Maschine handelt es sich um einen Radialventilator in geschweißter Ausführung.

Mit dem Begriff Radialventilator werden Maschinen bezeichnet, die zur Förderung von Luft, luftähnlichen Gasen oder Gasgemischen dienen. Radialventilatoren arbeiten unter Ausnutzung der Zentrifugalkraft. Hierbei strömt die Luft parallel zur Drehachse in den Ventilator ein, wird dann aber vor Eintritt in das Flügelrad (Laufblad) im rechten Winkel umgelenkt und durch die Fliehkraft nach außen geschleudert. Die Bezeichnung Radialventilator hat ihren Ursprung in der Tatsache, dass sich das Fördermedium nach der Umlenkung auf einem Radius des Flügelrades (Laufblades) bewegt.

Der Ventilator setzt sich in der Regel aus den folgenden Komponenten zusammen:

- Gehäuse mit saug- und druckseitiger Öffnung
- Laufblad im Gehäuse, auf einer Welle befestigt
- Bock, welcher das Gehäuse, die Lagereinheit und die Antriebseinheit (Motor) trägt
- In der Regel montierte bauseitige Rohrleitungen an den saug- und druckseitigen Gehäuseöffnungen



Ein Ventilator im vorliegenden Anwendungsfall ist eine dynamisch hochbelastete Strömungsmaschine, deren Betrieb nur durch qualifiziertes Personal zulässig ist!

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Ventilator ist ausschließlich zum Fördern von dem auf dem Datenblatt/Auftragspapieren der Maschine angegebenen Medium mit den dort aufgeführten Betriebsparametern bestimmt. Eine andere darüber hinausgehende Benutzung, ebenso eine Abweichung von den Betriebsparametern, die die in den Allgemeinen Sicherheitshinweisen übersteigt, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Der Ventilator darf nur von Personen genutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind.

Die einschlägigen Unfallverhütungs-Vorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straßenverkehrs-rechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

1.3 Erklärung für den Einbau einer unvollständigen Maschine

Der in dieser Montageanleitung beschriebene Ventilator entspricht den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Er stellt bei ordnungsgemäßer Aufstellung und Wartung sowie bestimmungsgemäßem Betrieb keine Gefährdung für die Sicherheit und Gesundheit von Personen und die Sicherheit von Gütern dar.

Mit einer Erklärung für den Einbau einer unvollständigen Maschine im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU erklären wir, dass das in dieser Montageanleitung beschriebene nichtelektrische Gerät den Bestimmungen der ATEX- Richtlinie 2014/34/EU entspricht.

Das Gerät wird angetrieben durch einen Elektromotor, für den die Konformität separat durch den Lieferanten/benannte Stelle erklärt ist.



Montageanleitung für Klein-Radialventilator Apovent ATEX-Ausführung

Seite 8

D

Version 07/2019



Vor Inbetriebnahme des Ventilators unbedingt das Kapitel Sicherheitshinweise dieser Montageanleitung lesen.



Vor der ersten und jeder weiteren Inbetriebnahme nach Inspektions- und Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass das Ventilatorgehäuse und die anschließenden Kanäle von Fremdkörpern, Werkzeugen, Gerüsten und Hilfsgeräten befreit sind.



Sämtliche Schutzeinrichtungen wie z. B. Not-HALT-Schalter, Wellenschutz, Kupplungsschutz etc. müssen installiert sein.



Den Gefahrenbereich des Ventilators für unbefugte Personen weiträumig absperren und aus einer sicheren Distanz heraus den Ventilator einschalten



Niemals dürfen Personen, Tiere oder lose Gegenstände im Luftstrom stehen oder eingesaugt werden können!
Der vom Ventilator erzeugte Luftstrom kann so stark sein, dass er einen menschlichen Körper und selbst schwere Gegenstände ansaugt bzw. fortbläst.



Alle gelieferten und vereinbarten bzw. beigestellten Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Temperatur-, Schwingungs- und Drehzahlüberwachungen etc. sind unbedingt anzuschließen und deren einwandfreie Funktion ist jederzeit zu gewährleisten.



2 Sicherheitsinformationen

2.1 Symbole

In dieser Montageanleitung und auf dem Ventilator werden Symbole benutzt, die besonders beachtet werden müssen:



Macht auf gefährliche Situationen mit möglichen Personenschäden und Schäden aufmerksam.



Gefahr durch elektrischen Strom. Die auszuführenden Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.



Hinweise auf Umweltschutz



Warnung vor Handverletzungen



Warnung vor schwebenden Lasten



Warnung vor heißen Oberflächen



Warnung vor rotierenden Teilen



Warnung vor ätzenden Stoffen



Warnung vor Absturzgefahr



Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffen




Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre



Warnung vor giftigen Stoffen



Anschlagpunkte zum Ventilatortransport



Schwerpunkt des Ventilators



Verbot von Lichtbogenhandschweißarbeiten am Ventilator



Durchgang für Personen ist verboten



Vor Inbetriebnahme diese Montageanleitung lesen



Gehörschutz tragen



GEBOT Hinweise beachten!
Die genannten Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten.



GEBOT Gehörschutz tragen!
Bei Arbeiten an der Anlage ist ein Gehörschutz zu tragen.



GEBOT Sicherheitsschuhe tragen!
Bei Arbeiten an der Anlage sind Sicherheitsschuhe zu tragen.



GEBOT Handschuhe tragen!
Bei Arbeiten an der Anlage sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.



GEBOT Schutzbrille tragen!
Bei Arbeiten an der Anlage ist eine Schutzbrille zu tragen.



3 Grenzwerte

Grenzwerte, für die der Ventilatorbetrieb zu unterbrechen ist:

Lagertemperaturen

Alarm	$\geq 90\text{ °C}$	(Ventilator kann noch weiter betrieben werden)
Abschalten	$\geq 100\text{ °C}$	(Ventilator muss sofort abgeschaltet werden)

Maschinenschwingungen

gemessen an den Lagerstellen

Alarm:	$\geq 4,5\text{ mm/s}$	(Ventilator schnellstens überprüfen)
Abschalten:	$\geq 7,1\text{ mm/s}$	(Ventilator muss sofort abgeschaltet werden)

4 Sicherheitshinweise

4.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Der Ventilator ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei Ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Maschine und anderer Sachwerte entstehen.

Der Ventilator ist nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Montageanleitung zu benutzen. Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, müssen umgehend beseitigt werden.

4.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- 4.2.1 Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Montageanleitung die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften!
- 4.2.2 Der Betreiber hat dafür zu sorgen, daß die Maschine nur in einem einwandfreien Zustand betrieben wird!
- 4.2.3 Werksseitige Einstellungen dürfen nicht ohne unsere Zustimmung verändert werden!
- 4.2.4 Die Ventilatoren dürfen nur aus dem Stillstand der Maschine angefahren werden!
- 4.2.5 Eine Überschreitung der maximalen Temperaturen und Drehzahlen nach Datenblatt ist auch kurzzeitig nicht zulässig!
- 4.2.6 Vor dem elektrischen Anschluß des Motors sind die Sicherheits- und Inbetriebnahmehinweise des Motorherstellers, sowie die DIN VDE 0105 oder IEC 364, zu beachten!
- 4.2.7 Bei Beistellungen von Motoren oder Frequenzumrichtern übernehmen wir keine Gewähr für Auslegung und Funktion, sowie für die Betriebssicherheit der Kupplung. Bei Antrieben mit Frequenzumrichtern sind die Motordaten nach Motorleistungsschild einzugeben und der Umrichter als Drehzahlsteller und nicht -regler einzusetzen. Falsche Parametrierung kann zur Zerstörung der Kupplung führen!
- 4.2.8 Veränderungen an den Laufrädern im Zusammenhang mit kundenseitigen Betriebswuchtungen sind mit uns abzustimmen!
- 4.2.9 Es ist sicherzustellen, daß keine Flüssigkeitsmengen oder artfremde Stoffe in den Ventilator gelangen, so daß diese vom Laufrad gefördert werden können! Flüssigkeitsförderung führt zur Zerstörung des Laufrades! Für eine einwandfreie Kondensatabfuhr im Ventilatorgehäuse ist zu sorgen!
- 4.2.10 Anbackungen, Korrosion und sichtbarer Verschleiß an Laufrädern sind unzulässig! Maßnahmen zur Vermeidung sind unverzüglich mit uns abzustimmen!
- 4.2.11 Anlagenbedingter Drall des Gasstromes in Laufraddrehrichtung ist zu vermeiden, Gegendrall ist unzulässig!
- 4.2.12 Eine Mindestfördermenge $V_{\min} = 0,3 \cdot V_{\text{opt}}$ ist im Dauerbetrieb in keinem Fall zu unterschreiten, bei Druckerhöhungen größer 20 kPa ist die Mindestfördermenge auf $0,5 \cdot V_{\text{opt}}$ anzuheben und Betriebspunkte mit Druckerhöhungen kleiner 40% der Druckerhöhung im Auslegungspunkt zu sperren! Ein längerer Betrieb unterhalb der genannten Fördermengen führt zur Zerstörung des Laufrades! Kurzzeitige Betriebszustände (Anfahr- und Abschalzustand) mit weniger als 5 min Dauer/Tag sind zulässig!
- 4.2.13 Die Reinigungsöffnung am Ventilatorgehäuse darf nur bei stillstehender Maschine geöffnet werden! Der Ventilator ist während dieser Zeit gegen ein Wiederanlaufen zu sichern!
- 4.2.14 Die Ventilatoren dürfen nur in einem laufruhigen Zustand betrieben werden. Die zulässigen Lagerschwingungen werden bei Vorhandensein von Schwingungsüberwachungen durch die von der Firma Karl Klein Ventilatorenbau GmbH vorgegebenen Alarm- und Abschaltwerte definiert!



- 4.2.15 Die Alarm- und Abschaltfunktionen sind mit den in der Montageanleitung genannten Grenzwerten zu realisieren! Ein Betrieb oberhalb des Alarmwertes ist nur kurzzeitig zur Analyse der Schwingungsursache zulässig! Plötzliche Verschlechterungen von Schwingwerten können den Ausfall der Maschine oder eines Maschinenteils ankündigen und die Betriebssicherheit gefährden! Die Ursachen müssen umgehend festgestellt und Abhilfemaßnahmen durchgeführt werden!
- 4.2.16 Ein Betrieb von Ventilatoren ohne installierte Schwingungsüberwachung ist nur zulässig, wenn die Schwingstärken in den Lagerebenen einen Maximalwert von 7,1 mm/s nicht überschreiten (Gruppe 3, Zonengrenze B/C nach DIN ISO 10816-3)! Für eine optimale Lebensdauer der Maschine sind die maximalen Schwingstärken auf 4,5 mm/s zu begrenzen! Bei prozessrelevanten Ventilatoren sind die Schwingstärken regelmäßig (min. 14-tägig) zu überprüfen und zu dokumentieren.
- 4.2.17 Bei normalen Ventilatorbetrieb zufällig berührbare Ventilatorbauteile; Antriebs- oder Versorgungssysteme mit einer äußeren Oberflächen-temperatur von über 65 oder unter minus 12,5°C müssen geschützt, isoliert oder mit Warnungen versehen sein (siehe DIN EN 563).
- 4.2.18 Bei bauseitig erstellten elektrischen und mechanischen Schutzeinrichtungen sind die Anforderungen der DIN EN 60204-1, DIN EN ISO 13857 bzw. DIN EN 349 einzuhalten. Verkabelungen müssen Sachgemäß angebracht, geschützt und ausreichend isoliert sein.
- 4.2.19 Die elektrische Installation hat den Anforderungen der DIN EN 50154 zu genügen.
- 4.2.20 Der Aufbau von elektrischen Ladungen muß durch das Erden von Bauteilen verhindert werden. Die Anforderungen der DIN EN 50081 Teil 1 und 2.
- 4.2.21 Zur Vermeidung von Zündgefahr infolge elektrostatischer Aufladung sind die Anforderungen an außenliegende Bauteile zu beachten (siehe DIN EN 1127-1).
- 4.2.22 Die elektrischen Betriebsmittel müssen der DIN EN 50014 entsprechen.
- 4.2.23 Ventilatoren in explosionsgefährdeten Bereichen müssen gegen unzulässige Temperaturerhöhung ausreichend geschützt sein. Es ist sicherzustellen, daß die minimale Spaltbreite zwischen statischen und rotierenden Bauteilen durch die im Betrieb auftretenden thermischen Einflüsse nicht unterschritten wird.
- 4.2.24 Es ist sicherzustellen, daß durch die verwendeten Stoffe oder Substanzen keine Explosionsgefahr entsteht.
- 4.2.25 Es ist sicherzustellen, daß durch austretendes Fördermedium keine Explosionsgefahr entsteht.
- 4.2.26 Es ist eine regelmäßige Kontrolle der Rohrleitungen und des Gehäuses auf Vorhandensein von Fremdkörpern durchzuführen. Diese dürfen nicht in das Innere des Ventilators gelangen.
- 4.2.27 Der Ventilator ist nur mit angeschlossenen Rohrleitungen oder dem Einsatz von Schutzgittern zu betreiben. Schutzgitter vor der Ansaugöffnung bei freier Ansaugung dürfen nur mit Werkzeug entfernbar sein.
- 4.2.28 Die Anlage ist gegen Blitzschlag durch einen Überspannungsableiter zu sichern (siehe DIN EN 1127-1).
- 4.2.29 Die Zündmöglichkeit durch Funksendeanlagen oder Hochfrequenz-generatoren ist zu berücksichtigen (siehe DIN EN 1127-1).
- 4.2.30 Die Zündmöglichkeit durch Absorption fokussierter Strahlung wie Licht oder Laser ist zu berücksichtigen (siehe DIN EN 1127-1).
- 4.2.31 Die Zündmöglichkeit durch Ultraschallechopprüfgeräte ist zu berücksichtigen (siehe DIN EN 1127-1).
- 4.2.32 Die Zündmöglichkeit durch Strahlung aus Röntgenröhren oder radioaktiven Stoffen ist zu berücksichtigen (siehe DIN EN 1127-1).
- 4.2.33 Bei der Förderung von Stoffen, die zur Selbstentzündung neigen, sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.
- 4.2.34 Die Zündung von z.B. Schmieröln Nebeln ist durch den Einsatz langsam öffnender und schließender Schieber und Ventile zu vermeiden.
- 4.2.35 Der Ventilator ist vor Inbetriebnahme auf Transportschäden zu kontrollieren und darf bei Vorhandensein von Schäden nicht in Betrieb genommen werden.
- 4.2.36 Das Fördermedium darf am Ventilatoreintritt atmosphärische Bedingungen mit absoluten Drücken von 0,8 bis 1,1 bar und Temperaturen von -20 bis +60°C nicht unter- bzw. überschreiten, der maximale Sauerstoffgehalt darf 21 Volumenprozent betragen.
- 4.2.37 Die umgebende Atmosphäre darf absolute Drücke von 0,8 bis 1,1 bar und Temperaturen von -20°C bis +40°C nicht unter- bzw. überschreiten, der maximale Sauerstoffgehalt darf 21 Volumenprozent betragen.
- 4.2.38 Rückstellkräfte aus Rohrleitungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken durch Einsatz von Kompensatoren.
- 4.2.39 Bei nicht direkt angetriebenen Ventilatoren vorbeugender Lagerwechsel nach 20000 Betriebsstunden.
- 4.2.40 Bei Riementriebmaschinen vorbeugender Riemenwechsel nach 10000 Betriebsstunden.
- 4.2.41 Bei Kupplungsmaschinen sind die maximal zulässigen Oberflächentemperaturen beim Ein- und Auskuppeln nicht zu überschreiten.



- 4.2.42 Vorbeugender Lagerwechsel nach 10000 Betriebsstunden. Für vorbeugenden Motorlagerwechsel ist unbedingt die Montageanleitung des Motorherstellers zu beachten.
- 4.2.43 Die maximal zulässigen Motorlagertemperaturen sind nicht zu überschreiten und regelmäßig zu überprüfen.
- 4.2.44 Die Maschine darf nur mit installierten trennenden Schutzeinrichtungen unter Verwendung der originalen Befestigungsmittel betrieben werden.
- 4.2.45 Die Durchführung von Handschweißarbeiten an dem Ventilator ist verboten und führt unweigerlich zum Erlöschen der Gewährleistungsansprüche.
- 4.2.46 Werden an Wellendurchführungen Sperrgase verwendet, so dürfen diese nicht schädlich sein. Sie müssen mit dem Fördermedium verträglich sein und dürfen keinen der vorhandenen Werkstoffen angreifen, verändern oder zersetzen.
- 4.2.47 Bei drehzahlgeregelten Antrieben sind Regler so einzustellen, daß Resonanzen mit Eigenfrequenzen des mechanischen Systems ausgeschlossen werden.
- 4.2.48 Bei Montage und Wartungsarbeiten Verwendung von Führungsdornen.
- 4.2.49 Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten sind entsprechende Maßnahmen gegen Absturz zu treffen.
- 4.2.50 Kein Betrieb am 60Hz-Netz für 50Hz Maschinen zulässig.
- 4.2.51 Verhinderung von elektrischem Schlag sicherstellen durch Berührung spannungsführender Teile durch Verbindung metallischer Leitungskanäle und Kabelmäntel mit dem Schutzleitersystem.
- 4.2.52 Automatische Abschaltung der Einspeisung sicherstellen durch Überstrom- und Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen.
- 4.2.53 Fehlanzeigen oder Fehlfunktion der Überwachungssysteme und Steuersysteme durch Störeinstreuungen elektromagnetischer Felder in Signalkabel oder Spannungsversorgungsleitungen sind durch eine ausreichende Schirmung, unter anderem in Schaltschränken, zu verhindern.
- 4.2.54 Bei Schallemissionen ab 85dB(A) ist unbedingt geeigneter Gehörschutz zu tragen.
- 4.2.55 Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist der Arbeitsbereich bauseitig ausreichend zu beleuchten
- 4.2.56 Bei Betrieb am Frequenzumrichter ist die Maximaldrehzahl zu verriegeln.
- 4.2.57 Automatische Wiederanlauf bei Wiederherstellung der Energieversorgung ist unzulässig und auszuschließen.
- 4.2.58 Bauseitig müssen abschließbare Zentralschalter verwendet werden und Nothaltsschalter eingebaut werden.
- 4.2.59 Die Schmierung der Lager muss sichergestellt sein durch strikte Einhaltung von Schmiervorschriften und regelmäßige Wartung incl. Kontrolle der Lagertemperaturen.
- 4.2.60 Regelmäßige Wartung gemäß unserer Montageanleitung ist durchzuführen!

**5 Fachkräfte**

Die Inbetriebnahme dürfen nur Fachkräfte ausführen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung ausreichende Kenntnisse haben über

- Sicherheitsvorschriften,
- Unfallverhütungsvorschriften,
- Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik.

Die Fachkräfte müssen

- vom Unternehmen beauftragt sein,
- die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen können,
- mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können,
- von dem für die Sicherheit Verantwortlichen berechtigt sein, die erforderlichen Arbeiten und Tätigkeiten auszuführen.

Setzen Sie nur zuverlässiges, geschultes und eingearbeitetes Personal ein. Arbeiten und Überprüfung an den elektrischen Komponenten dürfen nur Elektrofachkräfte (gemäß Definition für Fachkräfte in DIN VDE 0105 und IEC 364) ausführen!

unter Beachtung der jeweils gültigen

- Nationalen Vorschriften,
- Sicherheitsvorschriften,
- Unfallverhütungsvorschriften.

Die einschlägigen Vorschriften (VDE etc.) beim Umgang mit elektrischen Anlagen, wie z.B.

- Freischalten,
- gegen Wiedereinschalten sichern,
- Spannungsfreiheit feststellen,
- Erden und Kurzschließen,
- benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken,

sind einzuhalten.

Elektrofachkräfte sind Personen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung, Kenntnisse über einschlägige Normen, Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften haben. Weiterhin müssen sie die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.

6 Elektrische Anschlussbedingungen

Für den Anschluss der elektrischen Komponenten gelten die jeweils gültigen nationalen Normen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bestimmungen der jeweiligen Energieversorgungsunternehmen berücksichtigt werden.



Arbeiten und Überprüfung an den elektrischen Komponenten dürfen nur Elektrofachkräfte (gemäß Definition für Fachkräfte in DIN VDE 0105 und IEC 364) ausführen!

7 Warnhinweise, Beschriftungen

Am Ventilator angebrachte Hinweise (wie z.B. Anschlagpunkte, Schwerpunktlagen, Drehrichtungspfeile, ggf. Schmierstoffhinweise, ggf. Hinweise zu Riementrieben) sind zu beachten und in einem lesbaren Zustand zu halten.



8 Restrisiken

Nachfolgend aufgeführte Gefährdungen verbleiben trotz der Maßnahmen zur Integration der Sicherheit bei der Konstruktion, trotz der Sicherheitsvorkehrungen und ergänzender Schutzmaßnahmen und sind daher besonders zu beachten.

8.1 Gefährdungsübersicht

Art der Gefährdung	Gefahr	Gefahrenstelle	Maßnahmen
Quetschen durch herabfallende Teile / Maschinen	Lebensgefahr, Sachschäden	Aufstellung und Montage	Transportvorschriften beachten
Scheren beim Montieren von Maschinenteilen	Verletzungsgefahr	Aufstellung und Montage	Montageanleitung beachten, Verwendung von Führungsdornen
Einsaugen in das Ventilatorgehäuse	Lebensgefahr	Saugöffnung	Montageanleitung beachten, Sicherheitsabstände einhalten
Einziehen von Körperteilen und Kleidungsgegenstände in Antriebselemente	Verletzungsgefahr, Sachschäden	Alle rotierenden Teile	Montageanleitung beachten, Schutzeinrichtungen nicht entfernen
Verlust der Standsicherheit	Verletzungsgefahr, Sachschäden	Transport und Betrieb	Montageanleitung beachten, Transportvorschriften beachten, Fachgerechter Transport, Fachgerechte Fundamentierung und Befestigung
Ausrutschen, Stürzen	Verletzungsgefahr	Aufstellung und Montage und Wartung	Montageanleitung beachten, Entsprechende Maßnahmen gegen Sturz und Absturz treffen
Elektrischer Schlag	Lebensgefahr	Direkte Gefährdung durch Berührung spannungsführender Teile, indirekte Gefährdung durch fehlerbehaftete spannungsführende Teile	Montageanleitung beachten, Sicherheitsvorschriften beachten
Elektrischer Schlag durch elektrostatische Entladung	Lebensgefahr	Berührung während des Betriebes	Montageanleitung beachten, Sicherheitsvorschriften beachten, Erdung von Gehäusen
Verbrennungen oder Erfrierungen durch heiße/kalte Maschinenteile	Verletzungsgefahr, Explosionsgefahr durch erhöhtes Zündrisiko	Heiße/kalte Maschinenteile	Montageanleitung beachten, Kennzeichnung, Tragen von Schutzausrüstung
Gehörverlust oder physiologische Beeinträchtigung durch Maschinenlärm	Verletzungsgefahr	Schallemissionen über 70 dB(A)	Montageanleitung beachten, Kennzeichnung, Tragen von Schutzausrüstung

ORIGINALMONTAGEANLEITUNG



Montageanleitung
für
Klein-Radialventilator
Apovent ATEX-Ausführung

D
 Seite 17
 Version 07/2019

Art der Gefährdung	Gefahr	Gefahrenstelle	Maßnahmen
Gefährdung durch Materialien und andere Substanzen	Verletzungsgefahr, Sachschäden	Aufstellung, Montage, Wartung und Betrieb	Montageanleitung beachten, Eintrag von Fremdkörpern verhindern, für ausreichende Belüftung sorgen, Kennzeichnung, Tragen von Schutzausrüstung
Gefährdungskombinationen	Verletzungsgefahr, Lebensgefahr, Sachschäden, Umweltschäden	Unsachgemäße Aufstellung und Inbetriebnahme, Bedienfehler	Montageanleitung beachten
Unerwarteter Anlauf	Lebensgefahr	Wartung, Reparatur	Montageanleitung beachten, Sicherheitsvorschriften beachten, abschließbarer Zentralschalter
Hochdruckfluidaustritt bei Sperrfluiden an Wellendichtungen	Verletzungsgefahr	Wartung und Betrieb	Montageanleitung beachten, Sicherheitsvorschriften beachten, Begrenzung des Sperrfluidanschlusssdrucks
Mangelnde Überwachung	Verletzungsgefahr, Sachschäden	Betrieb	Montageanleitung beachten, Sicherheitsvorschriften beachten, Anschluss und Aktivierung von Überwachungsfunktionen
Laufradbruch, Herausschleudern von Teilen	Verletzungsgefahr, Lebensgefahr, Sachschäden, Umweltschäden	Ventilatorgehäuse, Betrieb	Montageanleitung beachten, Sicherheitsvorschriften beachten, bestimmungsmäßige Verwendung



9 Produktbeschreibung

9.1 Motor

Allgemein

Im Innern der Elektromotoren befinden sich Spannung führende und rotierende Teile. Deshalb sind die Arbeiten beim Anschluss, Inbetriebnahme und Instandhaltung generell von qualifizierten Fachkräften nach den Angaben des Herstellers ausführen zu lassen. Die DIN VDE 0105 oder IEC 364 sind zu beachten. Andernfalls können schwere Personen- und Sachschäden verursacht werden. Die jeweils gültigen nationalen, örtlichen und anlagespezifischen Bestimmungen und Erfordernisse sind zu beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Motoren sind entsprechend nach der DIN VDE 0530 ausgelegt.

In explosionsgefährdeten Bereichen der Gefahrenzone 1 ist der Einsatz von Motoren ohne Konformitätsbescheinigung untersagt (Zusatzhinweise beachten).

Die Bemessungsleistung der Motoren ist für Umgebungstemperaturen bis +40°C und für Aufstellungshöhen ≤ 1000 m über NN angegeben. Der Einsatz unter anderen Umgebungsbedingungen ist nach Rücksprache mit dem Motoren- oder Ventilatorhersteller unter Umständen möglich.

Elektrischer Anschluss



Der Anschluss darf nur im spannungsfreien Zustand der Anlage erfolgen!
Die Anlage ist gegen Wiedereinschaltung zu sichern!
Insbesondere ist auch der Ventilator gegen unbeabsichtigten Wiederanlauf zu sichern.

Die Angaben auf dem Leistungsschild, das Anschluss-Schema im Anschlusskasten und die zusätzlichen Angaben in der Montageanleitung des Herstellers sind zu beachten.

Um eine dauerhaft sichere, elektrische Verbindung zu gewährleisten, muss der Anschluss gemäß der Montageanleitung des Motorherstellers durchgeführt werden.

Die Anziehdrehmomente für die Klemmenbrettanschlüsse sind zu beachten. Diese sind der Montageanleitung des Motorherstellers zu entnehmen.


Es ist dafür zu sorgen, dass sich weder Fremdkörper und Schmutz, noch Feuchtigkeit im Anschlusskasten befindet. Kabeleinführungsöffnungen, die nicht benötigt werden, sind mit einem Blindstopfen staub- und wasserdicht zu verschließen. Beim Verschließen des Klemmenkastens ist darauf zu achten, dass die Dichtung des Klemmenkastendeckels richtig eingelegt ist.

Netzspannung und Netzfrequenz müssen mit den Leistungsschilddaten des Motors übereinstimmen. Motoren mit Breitspannungswicklung können mit mehreren Netzspannungen betrieben werden. Hier ist zu überprüfen, ob die vorhandene Netzspannung in dem auf dem Leistungsschild des Motors angegebenen Spannungsbereich eingeschlossen ist. Bei 60 Hz-Netzen kann ein Zusatzschild durch den Ventilatorhersteller angebracht sein, das darüber informiert, dass der Motor auch an 60 Hz-Netz mit 50 Hz-Leistung betrieben werden darf.




Die Anordnung der Brücken auf dem Klemmenbrett ist abhängig von der vorhandenen Netzspannung (siehe Abbildung).

Schaltung der Wicklung in

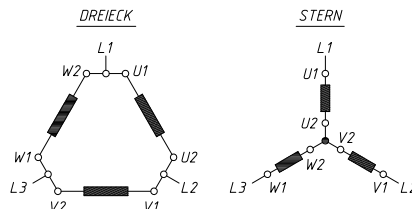

Lage der Brücken auf dem Klemmenbrett

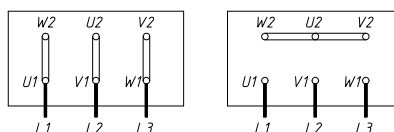

Zwei Beispiele für Wicklungsausführungen und Betriebsspannungen:

Wicklungsausführung 230 V:

Betriebsspannung:	230 V	/	400 V	50 Hz
	220-240 V	/	460 V	60 Hz bzw.
		/	380-420 V	50 Hz
		/	440-480 V	60 Hz

Wicklungsausführung 400 V:

Betriebsspannung:	400 V	/	690 V	50 Hz
	460 V	/		60 Hz bzw.
	380-420 V	/	660-725 V	50 Hz
	440-480 V	/		60 Hz

Der Schutzleiter ist an die Klemme anzuschließen.



9.2 Gehäuse

Das Gehäuse ist eine Schweißkonstruktion mit saug- und druckseitigen Flanschen. Das Gehäuse hat eine Gehäusedeckelöffnung, um den Ausbau zu ermöglichen. Die Reinigungsöffnung oder Inspektionsöffnung (wenn vorhanden) ist am Umfang des Ventilatorgehäuses angebracht. Sie darf nur bei stillstehender Maschine geöffnet werden. Der Ventilator ist während dieser Zeit gegen Wiederanlaufen zu sichern. Der Kondensatablassstutzen (wenn vorhanden) befindet sich an der tiefsten Stelle des Gehäuses und wird mit einem Absperrventil, Stopfen, einer Kappe, oder mit einem Blindflansch verschlossen. Vor Inbetriebnahme und während des Betriebes, wenn es erforderlich ist, muss der Stutzen geöffnet werden, damit das eventuell anfallende Kondensat ablaufen kann. Keinesfalls darf das Laufrad im Kondensat anlaufen, weil dieses zu Beschädigungen und Unwucht führen kann.

9.3 Laufrad



Die maximal zulässige Drehzahl (angegeben auf dem Typenschild des Ventilators) darf in keinem Fall überschritten werden!

9.4 Wellendichtung

Die Abdichtung des Ventilatorgehäuses am Wellendurchgang besteht aus ein oder mehreren Dichtungsscheiben, die von Zwischenblechen gehalten werden. Die Abdichtung ist an der Rückwand des Ventilators angeschraubt und es entsteht ein geringer radialer Spalt. Mit Leckverlusten ist zu rechnen.



9.5 Antrieb über Kupplung

Bei der Produktreihe KHV erfolgt der Antrieb erfolgt über eine Kupplung.

Fabrikat	Kupplungstyp / -größe
N-Eupex	B 80, B 95, B 110, A 125
Fenaflex	F 80, F 100, F120

Zur Lagerung der Ventilatorwelle wird ein Zweilagergehäuse mit Fettschmierung verwendet. Die Ventilatorwelle wird an zwei Lagerstellen, die in einem gemeinsamen Lagergehäuse eingebracht sind, abgestützt.

Die angegebene Lagertemperatur ist keinesfalls zu überschreiten!

Die Lagerungen sind ausgelegt für eine rechnerische Mindestlebensdauer von 40000h! Diese Lebensdauer wird nur dann erreicht, wenn die Wartung gemäß unserer Wartungsanleitung durchgeführt wird und die Maschine nur innerhalb der Vorgaben des Technischen Datenblattes betrieben wird!

9.6 Antrieb über Keilriemen

9.6.1 Lagerung

Zur Lagerung der Ventilatorwelle wird ein Zweilagergehäuse mit Fettschmierung verwendet. Die Ventilatorwelle wird an zwei Lagerstellen, die in einem gemeinsamen Lagergehäuse eingebracht sind, abgestützt.

Die angegebene Lagertemperatur ist keinesfalls zu überschreiten!

Die Lagerungen sind ausgelegt für eine rechnerische Mindestlebensdauer von 40000h! Diese Lebensdauer wird nur dann erreicht, wenn die Wartung gemäß unserer Wartungsanleitung durchgeführt wird und die Maschine nur innerhalb der Vorgaben des Technischen Datenblattes betrieben wird!

9.6.2 Riementrieb

Der Antrieb erfolgt über einen Keilriemenantrieb.

Die Riemen sind elektrisch leitfähig nach ISO R 1813 und temperaturbeständig von -55°C bis +70°C.

Bei Keilriementrieben müssen folgende Bedingungen eingehalten werden:

- Vor Inbetriebnahme müssen die Keilriemen auf die oben angegebenen Werte nachgespannt werden!
- Keilriemen müssen nach ca. 15 min. Einlaufzeit überprüft und ggf. nachgespannt werden.
- Überprüfung und ggf. Nachspannen des Keilriemens nach 3 Tagen Betriebsbedingungen.
- Überprüfen des Keilriemens nach 10 Tagen Betriebsbedingungen.
- In größeren Zeitabständen ist die Riemenspannung regelmäßig zu kontrollieren.


Zur Prüfung und zum Spannen muss ein geeignetes Riemenprüfgerät verwendet werden.



10 Zubehör (falls geliefert)

10.1 Kompensatoren (mit / ohne Leitblech)

Kompensatoren dienen dazu, den Ventilator von der Anlage schwingungstechnisch zu isolieren. Es können axiale, angulare und laterale Bewegungen aufgenommen werden.

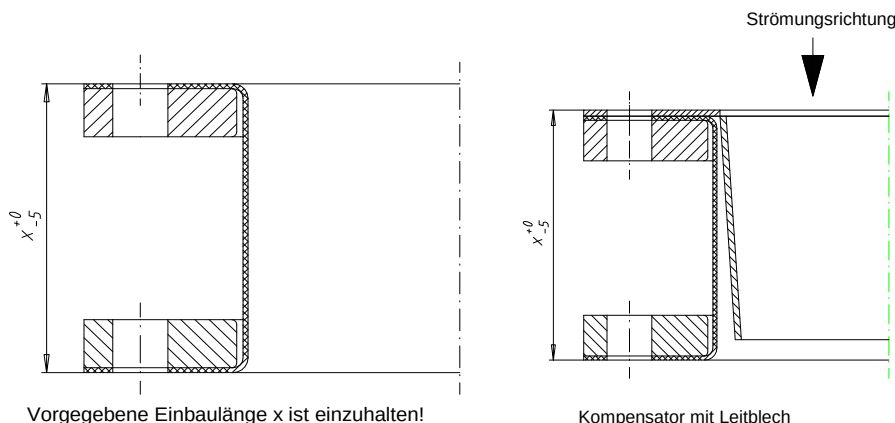

ganz aufnehmen. Angularbewegungen dürfen nicht auftreten, da sonst das Leitblech den Kompensatorbalg beschädigen kann. Ein Leitblech ist zum Schutz des Kompensators gegen Abrieb und aus strömungstechnischen Gründen eingebaut.



Die auf dem Massblatt angegebenen zulässigen Kräfte, Momente, Wege und Winkel dürfen nicht überschritten werden!
Die Einbaumaße der Kompensatoren (siehe Maßblatt oder Datenblatt) müssen eingehalten werden!

10.2 Schwingungsdämpfer

Die mitgelieferten Schwingungsdämpfer dienen zur schwingungsarmen Aufstellung des Ventilators auf dem Fundament. Sie sind, an den im Maßblatt bezeichneten Stellen, unter den Ventilator zu bauen und auf dem Fundament zu befestigen (Dübel).

Die Schwingungsdämpfer bewirken infolge ihres Isolierwirkungsgrades, dass die Maschinenschwingungen, die sich aus Unwuchtkräften ergeben, zu ca. 90% unterdrückt werden. Die Eigenfrequenz der Schwingungsdämpfer liegt bei ca. 250 bis 300 min⁻¹. Daher kann beim Durchfahren im An- oder Auslauf der Maschine eine erhöhte Laufunruhe auftreten.

Die Gummiteile sind vor Öl, Benzin und Seewasser zu schützen.

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Elemente sich seitlich ausdehnen können.

Die Umgebungstemperatur sollte +70°C nicht übersteigen.

Die einwandfreie Funktion der Schwingungsdämpfer ist nur bei freier Beweglichkeit gewährleistet. Daher muss die Ventilatorumgebung von Fremdkörpern freigehalten werden.

10.3 Flansche

Die mitgelieferten Flansche dienen zum Anschweißen an die bauseitigen Rohrleitungen, damit diese mit dem Ventilator verbunden werden können. Die Verbindungsschrauben werden mitgeliefert.

**11 Lieferumfang und Zwischenlagerung**

Die Vollständigkeit der Lieferung ist beim Empfang anhand des Lieferscheins zu überprüfen. Fehlende Teile und / oder Transportschäden sind sofort schriftlich zu melden.

Der Ventilator ist vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub und vor unzulässigen Schwingungen des Fundaments zu schützen. Der Einfluss stark wechselnder Temperaturen ist zu vermeiden. Nichtbeachtung kann Schäden an Elektromotoren, Kabelkästen, Lagern, Farbanstrichen und Dichtungen etc. sowie Korrosion und damit verbunden eine erhöhte Zündgefahr zur Folge haben.

Der Ventilator ist für eine Zwischenlagerung in seiner Transportverpackung zu lagern.

12 Transporthinweise

Für den Transport und das Heben des Ventilators und Zubehör dürfen nur die vorgesehenen und gekennzeichneten Transportösen bzw. Tragzapfen unter Berücksichtigung der Schwerpunktlagen verwendet werden.


Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel müssen im einwandfreien Zustand sein und dürfen nur an den vorgesehenen Transportösen bzw. Tragzapfen angeschlagen werden.

Die Anschlagpunkte für die Lebensphase Transport sind mit folgendem Symbol an den einzelnen Transportösen gekennzeichnet:



Sonstige Anschlagpunkte z.B. an Gehäuse und Motoren für die Lebensphasen Reparatur und Wartung sind mittels Kunststoffkappen verschlossen und dürfen für die Lebensphase Transport nicht verwendet werden.

Die Schwerpunktlage des Ventilators ist mit folgendem Symbol auf dem Ventilator gekennzeichnet:



Heben und Transportieren des Ventilators dürfen nur durch Personen erfolgen, die diese Montageanleitung gelesen haben, die aufgeführten Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und Hinweise für den Transport des Ventilators verstanden haben und mit dem Hebezeug, den erforderlichen Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln vertraut sind.

**12.1 Sicherheitshinweise für den Transport**

Sicherheitshinweise für den Transport beachten!

- Das Transportieren und Anheben auf der Baustelle liegt in der Verantwortung des Kunden und sollte von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.
- Last nicht über Personen hinweg bewegen.
- Die Ventilatoren dürfen nur an den dafür vorgesehenen Vorrichtungen angehoben und transportiert werden.
- Für den Transport auf der Baustelle kann bei ausreichender Tragfähigkeit der Hebwerkzeuge der komplette Ventilator angehoben werden.
- Tragseile sind nur an den vorgesehenen Haltepunkten zu befestigen.
- Beim Anheben des Ventilators ist darauf zu achten, dass keine Bauteile durch die Tragseile beschädigt werden, ggf. ist ein Tragrahmen zu verwenden.
- Ein Anstoßen des Ventilators führt zu Beschädigungen und ist zu vermeiden.
- Tragseile und Traggeschirre müssen auf das Ventilatorgewicht abgestimmt sein.
- Faserseile nicht verknoten.
- Seile und Ketten nicht verdrehen.
- Aufhängeglieder müssen auf dem Lasthaken frei beweglich sein.
- Persönliche Schutzausrüstung (Helme, Handschuhe etc. tragen).
- Transportösen an Motoren und Gehäusen dürfen nicht zum Anheben des gesamten Ventilators verwendet werden.
- Der Ventilator ist sanft anzuheben und abzustellen, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Für Beschädigungen die durch den Transport auf der Baustelle entstehen ist der Hersteller nicht haftbar.




12.2 Transportvorschrift


12.2.1 Direkter Antrieb



Ventilator nur mit geeigneten Lastaufnahmemittel und Anschlagmitteln an den dafür vorgesehenen Transportösen bzw. Tragzapfen heben und transportieren!
Nachfolgende Skizze beachten!

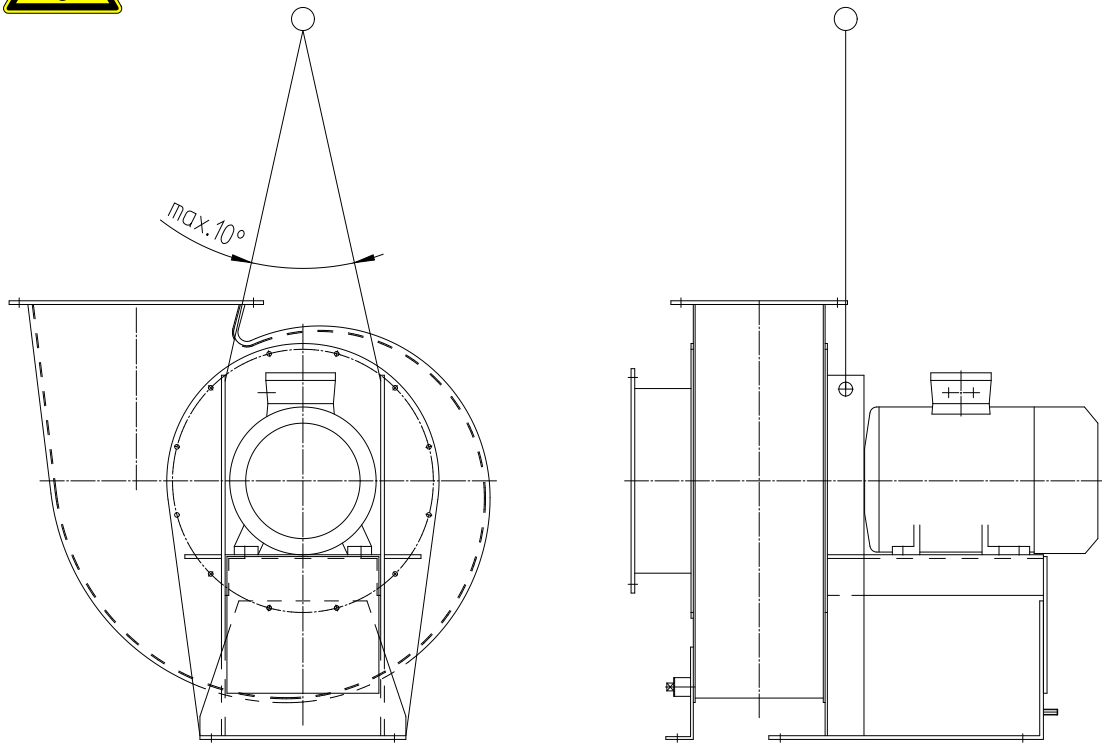

- Die Ventilatoren dürfen nur an den dafür vorgesehenen Vorrichtungen angehoben und transportiert werden. Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel nicht an Lagerungen, Ansaug- und Druckstutzen, Motoren und sonstigen Bauteilen anschlagen!
- Unbedingt Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel mit gleicher Länge benutzen und auf gleichmäßige Gewichtsverteilung achten. Ein Winkel von 10° darf nicht überschritten werden! Siehe vorangehende Skizze.
- Beim Anheben des Ventilators ist darauf zu achten, dass keine Bauteile durch die Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel beschädigt werden, ggf. ist ein Tragrahmen zu verwenden!

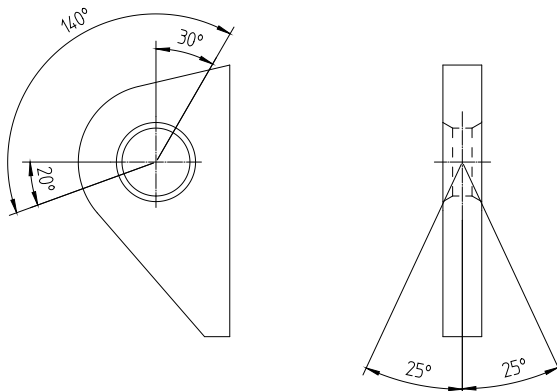


zulässige Belastungsrichtungen





12.2.2 Antrieb über Kupplung



Ventilator nur mit geeigneten Lastaufnahmemittel und Anschlagmitteln an den dafür vorgesehenen Transportösen bzw. Tragzapfen heben und transportieren!
Nachfolgende Skizze beachten!

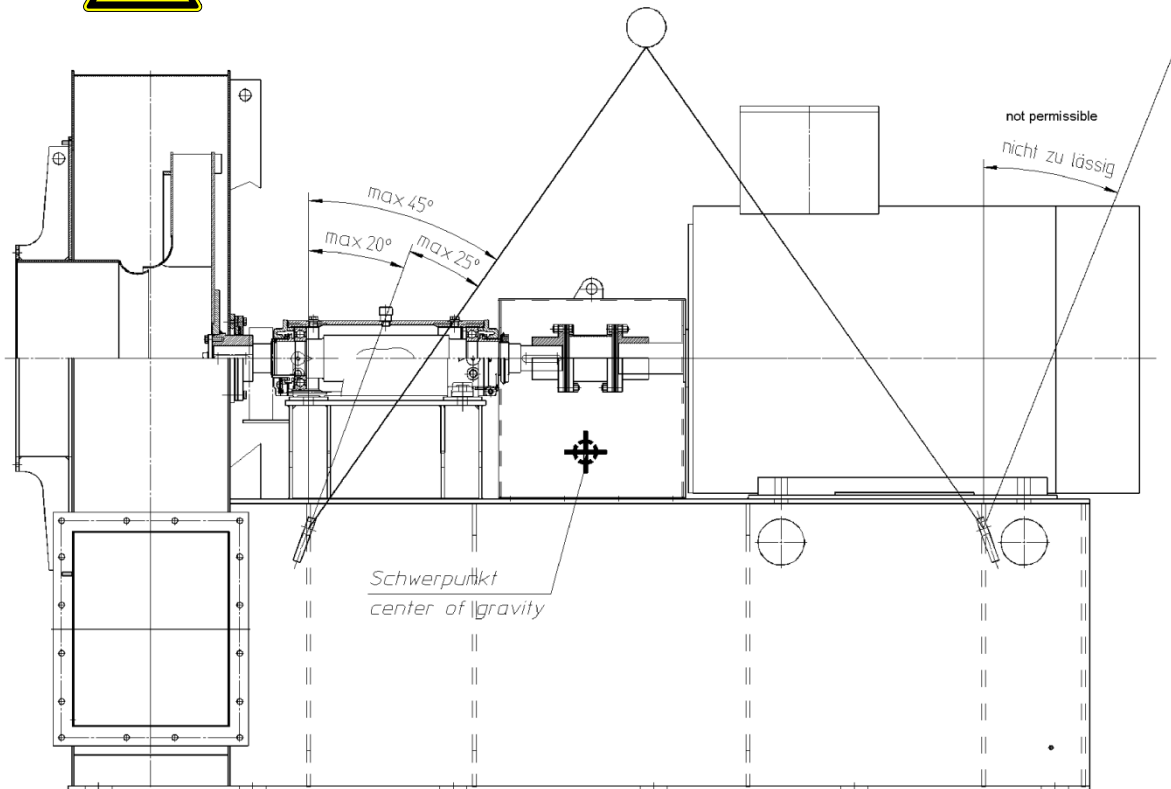

- Die Ventilatoren dürfen nur an den dafür vorgesehenen Vorrichtungen angehoben und transportiert werden. Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel nicht an Lagerungen, Ansaug- und Druckstutzen, Motoren und sonstigen Bauteilen anschlagen!
- Unbedingt Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel mit gleicher Länge benutzen und auf gleichmäßige Gewichtsverteilung achten. Ein Winkel von 45° darf nicht überschritten werden! Siehe vorangehende Skizze.
- Beim Anheben des Ventilators ist darauf zu achten, dass keine Bauteile durch die Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel beschädigt werden, ggf. ist ein Tragrahmen zu verwenden!

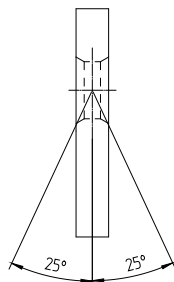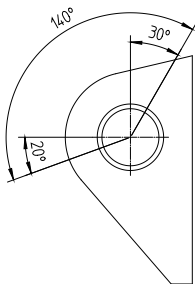


zulässige Belastungsrichtungen




12.2.3 Antrieb über Keilriemen



Ventilator nur mit geeigneten Lastaufnahmemittel und Anschlagmitteln an den dafür vorgesehenen Transportösen bzw. Tragzapfen heben und transportieren!
Nachfolgende Skizze beachten!

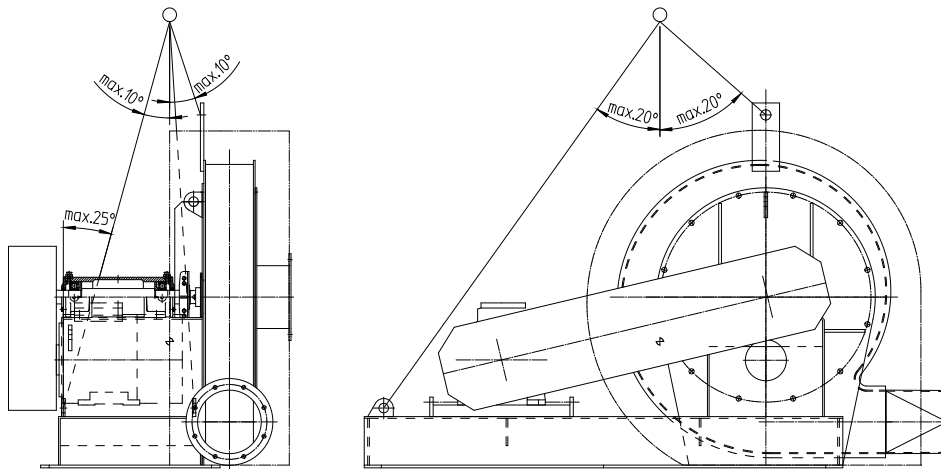

- Die Ventilatoren dürfen nur an den dafür vorgesehenen Vorrichtungen angehoben und transportiert werden. Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel nicht an Lagerungen, Ansaug- und Druckstutzen, Motoren und sonstigen Bauteilen anschlagen!
- Auf gleichmäßige Gewichtsverteilung achten. Ein Winkel von 20° bzw. 10° darf nicht überschritten werden! Siehe vorangehende Skizze.
- Beim Anheben des Ventilators ist darauf zu achten, dass keine Bauteile durch die Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel beschädigt werden, ggf. ist ein Tragrahmen zu verwenden!

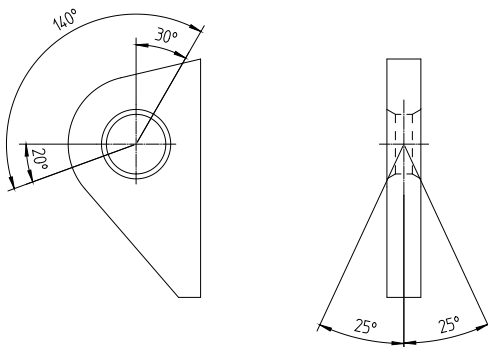

zulässige Belastungsrichtungen



13 Aufstellung

- Bei Außenaufstellung und während der Aufstellungsphase sowie bei Reparatur- bzw. Instandsetzungsarbeiten im Freien, sind geeignete Maßnahmen gegen Witterungseinflüsse zu treffen.
- Kontrollieren Sie den Aufstellungsort auf Ebenheit und Sauberkeit.
- Die Aufstellungsgenauigkeit muss bei der Ausrichtung der Maschine mit

Fettlagerung max. 2 mm/m

eingehalten werden.

- Die sorgfältige Ausrichtung ist von entscheidender Bedeutung für das Vermeiden von Lagerschäden, Schwingungen und anderen Defekten!
- Eine Verspannung des Ventilators an den Anschlüssen durch die Rohrleitungen ist nicht zulässig und unbedingt zu vermeiden. Verspannungen können zu Veränderungen des Spaltes an der Düse führen. Ein Anschleifen der Laufraddüse und damit verbunden eine erhöhte Explosionsgefahr bei Ventilatoren in explosiven Umgebungen wird wahrscheinlich.
- Bei Festaufstellung der Maschinen ist die Fundamentierung fachgerecht unter Berücksichtigung der DIN 4024, Teil 2 und die Befestigung der Maschine nach unseren Empfehlungen auszuführen. Für Einbauten in Stahlkonstruktionen ist die DIN 18800 zu berücksichtigen.
- Rückstellkräfte aus Rohrleitungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken, z.B. durch Einsatz von Kompensatoren. Bei Angabe von Maximalbelastungen der Stützen im Maßblatt dürfen diese keinesfalls überschritten werden. Rohrleitungen müssen durch Fixpunkte festgelegt werden.

Dies gilt insbesondere für Maschinen mit einem Fördermedium über 100°C.

- Der Ventilator muss ohne Verspannung auf dem Fundament montiert sein.
- Bei der Aufstellung auf Schwingungsdämpfern ist Voraussetzung, dass am saug- und druckseitigen Flansch Kompensatoren eingebaut werden. Dieses gilt auch für alle anderen Versorgungsleitungen zum Gebläse (Kondensatablaßstutzen, Dampf- bzw. Ölversorgungen).
- Schwingungsdämpfer an den im Aufstellungsplan vorgesehenen Stellen befestigen. Kommen verschiedene Dämpfertypen zum Einsatz, ist darauf zu achten, dass diese nach dem Aufstellungsplan angeordnet werden.
- Sollte sich bei der Montage ergeben, dass die Maschine eine leichte Neigung aufweist, so ist am entsprechenden Schwingungsdämpfer zwischen Dämpfer und Fundament ein Ausgleichsblech einzubringen.
- Nach der Ausrichtung werden die Dämpfer mit dem Fundament durch Schrauben oder Dübel verbunden. In einigen Fällen genügt es, wenn die Eckdämpfer befestigt werden.
- Die Ventilatoren dürfen nur an den dafür vorgesehenen Vorrichtungen angehoben und transportiert werden.
- Ventilator und Motor sind über die dafür vorgesehenen Erdungsanschlüsse (siehe Massblatt) fachgerecht und ordnungsgemäß zu erden.
- Die Ventilatorbauteile oder Versorgungssysteme müssen sich mit zunehmender Temperatur frei ausdehnen können, ohne mit brennbaren Stoffen in Berührung zu kommen.

**14 Inbetriebnahme / Probelauf**

- Für Fehler, die aus unsachgemäßer Inbetriebnahme durch den Kunden entstehen, wird keine Haftung übernommen.
- Es ist zu kontrollieren ob Schmierstoffe aufgefüllt worden sind. Die Lager dürfen nicht ungeschmiert in Betrieb genommen werden!
- Es dürfen nur die vorgegebenen Schmierstoffe oder gleichwertige verwendet werden. Verunreinigungen sind unzulässig.
- Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass sich keine Fremdkörper in Rohrleitungen oder im Ventilatorgehäuse befinden.
- Eintritt von Fremdkörpern ins Laufrad ist unzulässig.
- Der schwallartige Eintritt von Flüssigkeiten ins Laufrad und unzureichende Kondensatabfuhr aus dem Ventilatorgehäuse sind unter allen Umständen zu vermeiden.
- Vor dem Probelauf ist zu prüfen, ob sich die Welle leicht drehen lässt, und das Laufrad frei läuft (Bei explosionsgeschützten Ventilatoren ist der Laufradspalt zu messen und zu protokollieren).



Laufradspalt ≥ 4 mm zwischen Laufrad- und Gehäusedüse ist rundherum wegen Ex-Schutz unbedingt einzuhalten!



Kontrolle des Mindestdichtungsspalts 2 mm in der Wellendichtung!

- Kontrolle der Drehrichtung (Drehrichtungspfeile sind am Ventilatorgehäuse).
-
- Mechanische und elektrische Schutzeinrichtungen sind auf ordnungsgemäße Anbringung und Installation zu prüfen.
- Prüfen, ob Stromart, Spannung und Frequenz vom Antriebsmotor passend sind und ob Anschlüsse normgerecht durchgeführt sind.
- Prüfen der ordnungsgemäßen Montage aller trennenden Schutzeinrichtungen mit Originalteilen incl. Befestigungsmitteln.
- Die Schmierung der Lager muss sichergestellt sein durch strikte Einhaltung von Schmiervorschriften und regelmäßige Wartung incl. Kontrolle der Lagertemperaturen.
- Die verwendeten Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffe müssen für den bestimmungsgemäßen Betrieb geeignet und mit dem Fördermedium verträglich sein.



Der Ventilator muss vor Inbetriebnahme mit einem oder mehreren NOT-HALT Befehlsgeräten ausgerüstet sein, durch die eine unmittelbar drohende oder eintretende Gefahr vermieden werden kann.

Diese Einrichtungen sind klar zu kennzeichnen und müssen jederzeit problemlos zugänglich sein! Das NOT-HALT Befehlsgerät darf nur durch eine geeignete Betätigung freigegeben werden können. Durch diese Freigabe darf der Ventilator nicht wieder in Gang gesetzt werden, es darf nur das Wiederingangsetzen ermöglicht werden.

**15 Ventilator einschalten**

Nur wenn über den gesamten Anlaufbereich bis zur Nenndrehzahl ein ausreichendes Beschleunigungsmoment vorhanden ist darf der Ventilator anlaufen!

Ventilator gegen geschlossenes Drosselorgan anfahren.



Ein Betrieb mit geschlossenem Drosselorgan ist nur während dem Hochlauf des Ventilators zulässig. Nach Erreichen der Enddrehzahl ist das Drosselorgan zügig zu öffnen!

Während und nach erfolgtem Hochlauf des Ventilators sind folgende Punkte zu kontrollieren:

- * Stromaufnahme
- * Spannung
- * Laufruhe des Ventilators (Schwingungen)
- * ungewöhnlich Laufgeräusche
- * Lagertemperaturen
- * Kompressionswärme am Ventilatorgehäuse



Bei Überschreiten der angegebenen Grenzwerte oder ungewöhnlichen Laufgeräuschen des Ventilators ist dieser unverzüglich abzuschalten und der Service des Herstellers zu benachrichtigen.

16 Ventilator ausschalten

Ventilator ungebremst auslaufen lassen.



Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE 0105 beachten.



Der Ventilator ist grundsätzlich erst nach dem vollständigen Stillstand des Laufrades wieder einzuschalten. Nur so werden negative Drehmomentenstöße vermieden, die zu erheblichen Schäden an Bauteilen wie z.B. Lagerungen, Laufräder und Kupplungen führen können.

Das Ein- und Ausschalten des Ventilators ist nur Fachkräften erlaubt, die vom Verantwortlichen der Anlage beauftragt sind.

	Montageanleitung für Klein-Radialventilator Apovent ATEX-Ausführung	D Seite 30 Version 07/2019
---	--	---

17 Wartung und Instandhaltung



Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) müssen beachtet werden!

Bei der Instandhaltung sind die üblichen maschinenbautechnischen Grundsätze zu beachten. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildeten Personen durchgeführt werden.

Für Wartungs- und Reparaturarbeiten ist bauseits ausreichender Platz vorzusehen. Dies gilt sowohl für das Servicepersonal wie für die Ablage von Teilen des Ventilators wie Laufräder und Gehäuse etc. Weiterhin sind bauliche Maßnahmen für das Anheben und Bewegen dieser Teile wie Kranbahnen oder Träger für das Einhängen von Kettenzügen zu realisieren. Eine ausreichende Beleuchtung der Wartungs- und Instandhaltungsebene ist ebenso bauseits zu realisieren, wie geeignete Maßnahmen gegen Absturz. Verwendung von Führungsdornen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten nur mit geeigneter Schutzausrüstung und geeigneten Werkzeugen.



GEBOT Gehörschutz tragen!

Bei Arbeiten an Anlage ist in Abhängigkeit von den Umgebungsgeräuschen ggf. ein Gehörschutz zu tragen.



GEBOT Sicherheitsschuhe tragen!

Bei Arbeiten an der Anlage sind Sicherheitsschuhe zu tragen.



GEBOT Handschuhe tragen!

Bei Arbeiten an der Anlage sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.



GEBOT Schutzbrille tragen!

Bei Arbeiten an Anlage ist in Abhängigkeit von der Tätigkeit eine Schutzbrille zu tragen.



Von Zeit zu Zeit ist die Laufruhe des Ventilators im Betrieb zu überprüfen. Bei unruhigem Lauf muss das Laufrad gesäubert und eventuell nachgewuchtet werden.



Bevor Sie das Ventilatorgehäuse öffnen, eine Flanschverbindung lösen oder Schutzgitter entfernen, muss der Ventilator ausgeschaltet und Wiedereinschalten verhindert werden. Vergewissern Sie sich, dass das Laufrad stillsteht. Spannungsfreiheit feststellen. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken. Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) müssen beachtet werden. Vor dem Wiedereinschalten müssen alle Schutzeinrichtungen wieder installiert werden! Sicherstellen das heiße Oberflächen ausreichend abgekühlt sind! Gefahr von Verbrennungen durch frühzeitiges Entfernen von Isolationen oder Öffnen von Inspektionsöffnungen.



Bei längerer Stillstandszeit der Anlage (länger als 3 Monate) ist die Läuferereinheit in 2-wöchigen Zyklen zu drehen, um eine dauerhafte Schmiermittelbenetzung der Wälzlager sicherzustellen und um eine Punktbelastung der Wälzlager zu vermeiden!



Schädliche und gefährliche Reststoffe in der Maschine sind zu berücksichtigen!



Bei Reinigungsarbeiten sind geeignete Reinigungsmittel und -geräte einzusetzen!



Die Abreinigung des Ventilators mit Hochdruckdampfstrahlgeräten ist nicht zulässig! Der Eintritt von Feuchtigkeit in z.B. Lagerungen und Dichtungen und die damit verbundene Möglichkeit der Korrosionsbildung muss unbedingt vermieden werden.



Nach Abschluss der Wartungs- und Reparaturarbeiten sicherstellen, dass alle festen und flüssigen Fremdstoffe aus dem Ventilator und den angrenzenden Anlagenteilen entfernt wurden, alle Öffnungen geschlossen und alle mechanischen und elektrischen Schutzeinrichtungen wieder angebracht sind.

Sollten trotz Einhaltung aller Vorschriften und Hinweise Schäden auftreten, bitten wir um sofortige Benachrichtigung. Weitere Maßnahmen nach Absprache

- * Anforderung eines Service-Technikers oder
- * Reparatur bzw. Neuanfertigung in unserem Werk

Folgende Prüfungen und Wartungsarbeiten sind bei einer allgemeinen Inspektion durchzuführen:

17.1 Motor

Bei der Wartung und Pflege des Motors sind die Vorschriften des Motorherstellers zu beachten. Ist der Elektromotor mit einer Nachschmiereinrichtung ausgerüstet, so sind die spezifischen Angaben auf dem am Motor angebrachten Schild zu befolgen!

17.2 Gehäuse

Inspektion des Gehäuses (jährlich) auf eventuell vorhandene

- * Beschädigungen / Risse!

Bei der Reinigung des Laufrades und durch Kondensation sammelt sich Wasser im Gehäuseunterteil. Dieses Wasser muss durch den Kondensatablassstutzen abgelassen werden.



Montageanleitung für Klein-Radialventilator Apovent ATEX-Ausführung

Seite 32



Version 07/2019

17.3 Laufrad

Inspektion des Laufrades (jährlich) auf eventuell vorhandene(n)

- * Verschleiß
- * Beschädigungen / Risse
- * Korrosionsangriff
- * Anlauffarben
- * Wuchtgewichte (fester Sitz, Verschleiß)!

Werden ungewöhnliche Veränderungen festgestellt, so ist der Hersteller zu informieren.

17.4 Wellendichtung

Kontrolle der Wellendichtung (jährlich) auf

- * Verschmutzung
- * Verschleiß oder Beschädigung der Dichtscheiben

Jede Wellenabdichtung sollte jährlich im Rahmen der Ventilatorinspektion visuell überprüft werden. Bei größerem Spiel und somit höheren Leckageverlusten sind die Dichtscheiben kpl. zu erneuern.

17.5 Demontage/Montage des Laufrades

Wir empfehlen diese Arbeiten von unserem Fachpersonal ausführen zu lassen.

Arbeitsfolge	
Ventilator abschalten	
Gehäuseisolierung im Deckelbereich entfernen (wenn vorhanden)	
Deckelschrauben demontieren, Deckel abnehmen	
Druckscheibe demontieren	
4 Gewindestangen M10 bzw. M12 in Nabe einschrauben, Laufrad in Kran hängen bzw. im Gehäuse abstützen und mit Druckscheibe, in die eine Abdruckschraube eingeschraubt wird, oder hydraulisch abziehen.	
Montage in umgekehrter Reihenfolge	Welle mit Gleitmo 100 einstreichen Achtung: Mindestwellendichtungsspalt von 2 mm und der Laufradspalt von $\geq 4,0$ mm zwischen Laufrad- und Gehäusedüse sind rundherum wegen Ex-Schutz unbedingt einzuhalten. Die Einbauzeichnung ist zu beachten!



17.6 Antrieb über Keilriemen

17.6.1 Lagerung

Die Lagerung ist nach ca. 40000 Betriebsstunden zu demontieren, um das Fett, das sich im Gehäuse durch das Nachschmieren gesammelt hat, zu entfernen.


Nachschmierfrist: alle 3000 h (mind. 2-mal pro Jahr)

Fettsorte: Shell Alvania RL3 oder ein gleichwertiges Fett eines anderen Herstellers.

Typ	Erstbefettung je Lagerstelle [cm ³]	Nachschmierung je Lagerstelle [cm ³]
ZLG.306	46	20
ZLG.308	103	36
ZLG.310	168	67
ZLG.312	243	108
ZLG.314	411	160
ZLG.316	590	227

17.6.2 Demontage/Montage der Wälzlager

Wir empfehlen diese Arbeiten von unserem Fachpersonal ausführen zu lassen.

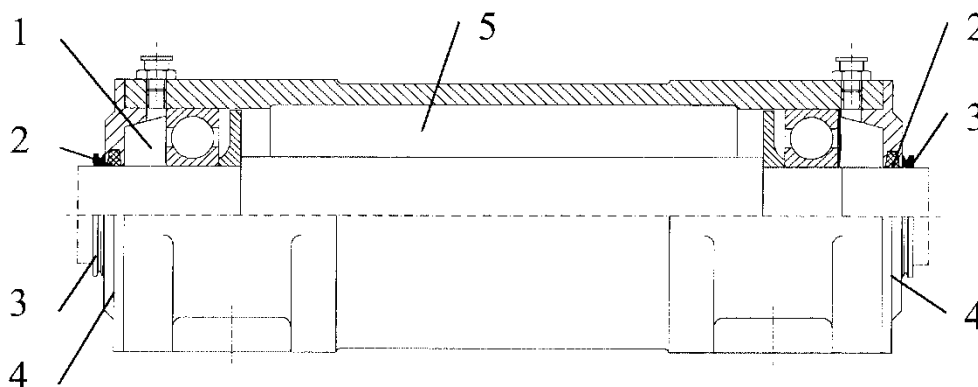

1 Federscheibe
4 Stirnfläche

2 Filzring
5 Welle

3 V-Ring



Arbeitsfolge	Hinweis
Ventilator abschalten	
Riemenscheibe sowie Laufrad und Distanzhülsen abziehen. Wellendichtung abschrauben.	
Fußbefestigungsschrauben lösen und Lagergehäuse demontieren. Die stirnseitig vor den Deckeln angebrachten V-Ringe (3) von der Welle abziehen. Deckel lösen und aus dem Gehäuse von der Welle (5) ziehen. Welle (5) aus dem Gehäuse herausziehen.	
Lager mit einer an der Fettmengenregelscheibe angreifenden Abziehvorrichtung von der Welle (5) ziehen.	Abziehvorrichtung darf nicht am Außenring des Rillenkugellagers angreifen, da sonst die Wälzlager beschädigt werden.
Fettmengenregelscheibe wieder beidseitig auf die Welle (5) schieben mit der glatt gedrehten Seite zur Wellenschulter.	
Das Gehäuse mit Waschbenzin auswaschen.	Das Gehäuse nach dem Auswaschen mit Pressluft trockenblasen.
Die neuen Lager in einem Ölbad auf 90°C erwärmen und auf die Welle aufschieben. Sollte kein Ölbad vorhanden sein, so sollte man ein induktives Anwärmgerät benutzen und ebenfalls die Innenringe auf 90°C erwärmen.	Die Erwärmungstemperatur darf 120°C nicht überschreiten. Nach dem Montieren der Wälzlager vor die Fettmengenreglerscheibe sind die Wälzlager beidseitig mit Fett voll einzustreichen.
Welle mit den aufmontierten Lagern vorsichtig in den Gehäusekörper einführen.	
Deckel auf die Welle (5) schieben. Deckel in die Gehäuse einschrauben. V-Ring (3) wieder auf die Welle schieben und vor den Deckel drücken. Ventilatorabdichtung und Lagergehäuse montieren.	
Riemenscheibe und Laufrad mit Zugschrauben aufziehen und nicht aufschlagen! Die Inbetriebnahme erfolgt mit der bei der Montage eingebrachten Fettmenge. Unmittelbar nach dem ersten Anlauf sollte über die Schmiernippel doppelt soviel Fett nachgeschmiert werden, wie dies bei einer normalen Nachschmierung notwendig ist.	

17.6.3 Riementrieb

Kontrolle des Riementriebes regelmäßig auf

- Verschleiß
- Ausrichtung
- Riemenspannung

Beim Nachspannen bzw. Wechseln der Riemen ist folgendes zu beachten:

1. Immer den ganzen Keilriemensatz, niemals einzelne Riemen, austauschen!
2. Zunächst werden die Riemen entspannt, d.h. Spannschrauben und Motorbefestigungsschrauben werden gelöst. Der Motor wird soweit verschoben, dass die Riemen ohne Spannung demontiert und montiert werden können.
3. Der neue Riemensatz wird aufgelegt und leicht vorgespannt. Die Parallelität der Riemenscheiben wird mit einem Lineal kontrolliert und evtl. korrigiert.
4. Die Riemen werden soweit gespannt, bis mit der angegebenen Prüfkraft die angegebene Eindrücktiefe erreicht wird. Die Werte gelten für den Einzelriemen. Danach werden die Motorbefestigungsschrauben angezogen. Keilriemen müssen nach ca. 15 min. Einlaufzeit nachgespannt werden. Nach 3 und 10 Tagen Betriebsbedingungen müssen die Keilriemen überprüft und ggf. nachgespannt werden. In größeren Zeitabständen ist die Riemenspannung regelmäßig zu kontrollieren, weil Schlupf infolge mangelhafter Spannung den Riemen vorzeitig zerstört.
5. Zur Prüfung und zum Spannen muss ein geeignetes Riemenprüfgerät eines Riemenherstellers verwendet werden.



17.7 Antrieb über Kupplung

Die Lagerung ist nach ca. 40000 Betriebsstunden zu demontieren, um das Fett, das sich im Gehäuse durch das Nachschmieren gesammelt hat, zu entfernen.

Nachschmierfrist: alle 3000 h (mind. 2-mal pro Jahr)

Fettsorte: Shell Alvania RL3 oder ein gleichwertiges Fett eines anderen Herstellers.


Typ	Erstbefettung Lagerstelle [cm ³]	je	Nachschmierung Lagerstelle [cm ³]	je
ZLG.306	46		20	
ZLG.308	103		36	
ZLG.310	168		67	
ZLG.312	243		108	
ZLG.314	411		160	
ZLG.316	590		227	

17.7.1 Kupplungsantrieb

Die Betriebsanweisung des Herstellers ist zu beachten!

17.7.2 Demontage/Montage der Wälzlager

Wir empfehlen diese Arbeiten von unserem Fachpersonal ausführen zu lassen.

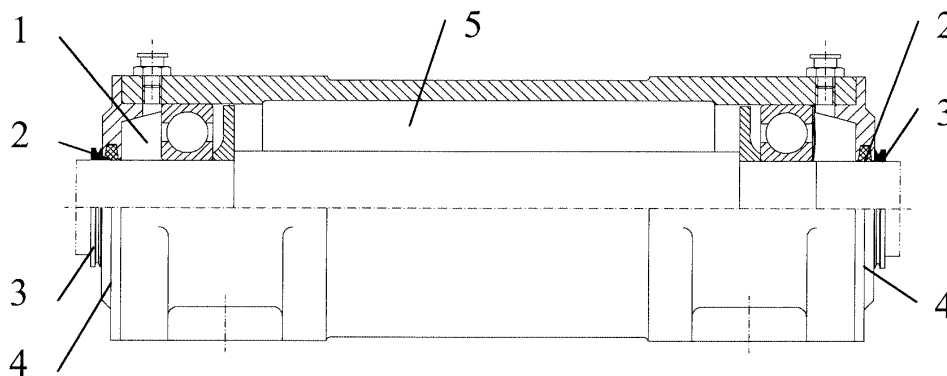

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|
| 1 Federscheibe | 2 Filzring | 3 V-Ring |
| 4 Stirnfläche | 5 Welle | |



Montageanleitung für Klein-Radialventilator Apovent ATEX-Ausführung

Seite 36



Version 07/2019

Arbeitsfolge	Hinweis
Ventilator abschalten	
Kupplung sowie Laufrad (siehe Kap. 8.5) und Distanzhülsen abziehen. Wellendichtung abschrauben.	
Fußbefestigungsschrauben lösen und Lager-Gehäuse demontieren. Die stirnseitig vor den Deckeln angebrachten V-Ringe (3) von der Welle abziehen. Deckel lösen und aus dem Gehäuse von der Welle (5) ziehen. Welle (5) aus dem Gehäuse herausziehen.	
Lager mit einer an der Fettmengen-Regelscheibe angreifenden Abziehvorrichtung von der Welle (5) ziehen.	Abziehvorrichtung darf nicht am Außenring des Rillenkugellagers angreifen, da sonst die Wälzlager beschädigt werden.
Fettmengenregelscheibe wieder beidseitig auf die Welle (5) schieben mit der glatt gedrehten Seite zur Wellenschulter.	
Das Gehäuse mit Waschbenzin auswaschen.	Das Gehäuse nach dem Auswaschen mit Pressluft trocken blasen.
Die neuen Lager in einem Ölbad auf 90°C erwärmen und auf die Welle aufschieben. Sollte kein Ölbad vorhanden sein, so sollte man ein induktives Anwärmgerät benutzen und ebenfalls die Innenringe auf 90°C erwärmen.	Die Erwärmungstemperatur darf 120°C nicht überschreiten. Nach dem Montieren der Wälzlager vor die Fettmengenreglerscheibe sind die Wälzlager beidseitig mit Fett voll einzustreichen.
Welle mit den aufmontierten Lagern vorsichtig in den Gehäusekörper einführen.	
Deckel auf die Welle (5) schieben. Deckel in die Gehäuse einschrauben. V-Ring (3) wieder auf die Welle schieben und vor den Deckel drücken. Ventilatorichtung und Lager-Gehäuse montieren.	
Kupplung und Laufrad mit Zugschrauben aufziehen und nicht aufschlagen! Die Inbetriebnahme erfolgt mit der bei der Montage eingebrachten Fettmenge. Unmittelbar nach dem ersten Anlauf sollte über die Schmiernippel doppelt so viel Fett nachgeschmiert werden, wie dies bei einer normalen Nachschmierung notwendig ist.	



Montageanleitung für Klein-Radialventilator Apovent ATEX-Ausführung

Seite 37

Version 07/2019

17.8 Kompensatoren mit / ohne Leitblech

wenn vorhanden

Achten Sie bei der optischen Kontrolle auf

- * Verfärbung der Außenbeschichtung
- * Blasenbildung
- * Versprödung
- * Extreme Knicke
- * Starke Verzerrungen
- * Ablagerungen von Staub, Sand u.s.w.
- * Scheuerstellen
- * Spannungsfreie Montage!

Beim Einbau des Kompensators ist auf die richtige Einbaurichtung des Leitbleches zu achten. Das Leitblech muss so eingebaut sein, dass es sich in Strömungsrichtung verjüngt. Der Flansch, der am Leitblech angeschweißt ist, wird zwischen Rohrleitungs- und Kompensatorflansch geklemmt.

Die Einbaumaße der Kompensatoren müssen eingehalten werden.

17.9 Anzugsmomente

Wenn keine speziellen Anzugsmomente auf der Einbauzeichnung oder dem Massblatt angegeben sind, gelten die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anzugsmomente:

Qualität 8.8										
Gewinde (Nenndurchm)	20 °C		100 °C		200 °C		250 °C		300 °C	
	F _M (N)	M _a (Nm)	F _M (N)	M _a (Nm)	F _M (N)	M _a (Nm)	F _M (N)	M _a (Nm)	F _M (N)	M _a (Nm)
M 6	5930	8	5467	7	5004	7	4726	6	4448	6
M 8	10848	19	10000	18	9153	16	8644	15	8136	14
M 10	17236	38	15889	35	14543	32	13735	30	12927	28
M 12	25094	65	23134	60	21173	55	19997	52	18821	49
M 16	47117	155	43436	143	39755	131	37546	124	35338	117
M 20	73527	303	67782	280	62038	256	58592	242	55145	228
M 24	105938	523	97662	482	89385	441	84420	417	79454	392
M 30	168874	1042	155681	960	142488	879	134572	830	126656	781
M 36	246420	1805	227169	1664	207917	1523	196366	1439	184815	1354
M 42	338576	2885	312125	2659	285673	2434	269803	2299	253932	2163
M 48	445342	4342	410550	3558	375757	3664	354882	3460	334006	3256

Die Klemmkraft F_M gibt die zulässige Schraubenkraft an, bezogen auf eine Ausnutzung der Streckgrenze R_{p0,2} von 90%. Das Anziehdrehmoment M_a berücksichtigt das Anziehverfahren mit Drehmomentschlüssel, alpha=1,8 und einen Reibbeiwert von 0,08 für die Kopf- und Gewindereibung.

17.10 Kontrolle der Verschraubungen

Alle Verschraubungen sind auf festen Sitz und Vollständigkeit regelmäßig zu kontrollieren, wie z.B.:

- * Gehäuseverschraubungen
- * Kompensatorenverschraubung
- * Fundamentverschraubung
- * Lagergehäuse/Motorbefestigung usw.

17.11 Kontrolle der Dichtheit

Das Ventilatorgehäuse und die angeschlossene Rohrleitung sind auf Dichtheit zu kontrollieren und bei Bedarf sind

- * Flanschverbindung nachzuziehen
- * Wellendichtung zu überprüfen und ggf. zu erneuern
- * Teilfugen neu abzudichten



17.12 Einlagerungs- und Konservierungsvorschrift

Für die Zwischenlagerung auf der Baustelle sind standardmäßig keine Konservierungsmaßnahmen von Seiten der Karl Klein Ventilatorenbau GmbH vorgesehen. Entsprechende Schutzmaßnahmen gegen Witterungseinflüsse sind vom Kunden durchzuführen.

Bei der Einlagerung und Konservierung des Ventilators für eine Zwischenlagerung von **maximal 3 Monaten** ist folgendes zu beachten:

- * Saug- und Drucköffnung verschließen
- * Maschinenteile ohne Farbaufbau mit einem Konservierungsmittel schützen
- * Um Lagerschäden zu vermeiden, muss die Läufeinheit von Zeit zu Zeit gedreht werden.
- * Ventilator durch geeignete Maßnahmen (abdecken mit Folie oder Lagerung in festen Gebäuden) gegen Witterungseinflüsse schützen

Bei der Einlagerung und Konservierung des Ventilators für eine Zwischenlagerung von **maximal 6 Monaten** ist folgendes zu beachten:

- * Regendichte und frostsichere Aufstellung
- * Saug- und Drucköffnung verschließen
- * Maschinenteile ohne Farbaufbau mit einem Konservierungsmittel schützen
- * Um Lagerschäden zu vermeiden, muss die Läufeinheit von Zeit zu Zeit gedreht werden.
- * Zur Vermeidung von Hinterwanderung von Feuchte und Nässe bzw. Spaltkorrosion bei nicht beidseitig durchgehend ausgeführten Schweißnähten Versiegelung durch Abspachteln mit entsprechenden Materialien.
- * Bei aus Normalstahl und ohne Schutzanstrich gefertigten Wellen und Wellenmutter ist die Oberfläche mit einem Überzug aus Korrosionsschutzwachs zu versehen. Die Welle wird im Lagergehäuse mit ölfestem Lack geschützt.
- * Wellendurchgänge an Lagerungen sind mit Denso-Binden (wachsgetränkte Jutebinden) zu umwickeln.
- * Stopfbuchsen und Packungen sind nach außen hin mit einer Denso-Binde (wachsgetränkte Jutebinde) zu umwickeln. Die Laufflächen von evtl. korrodierenden Buchsen sind mit einem Molykotefilm zu versehen.
- * Gehäuse von montierten Labyrinth Wellendichtungen sind mit einem Langzeitschutzmittel wie z.B. Tectyl Nr.506 zu behandeln.
- * Wellendurchgänge an Wellendichtungen sind mit Denso-Binden (wachsgetränkte Jutebinden) zu umwickeln.
- * Mechanisch bearbeitete Flächen an Laufrädern sind mit Korrosionsschutz zu versiegeln.
- * Bei Laufrädern ohne Farbanstrich oder Beschichtung ist ein Korrosionsschutz aufzubringen.
- * Freiliegende Buchsen sind bei nicht rostfreien Materialien mit Korrosionsschutzwachs zu versehen.
- * Motoren sind nach den Vorschriften des Lieferanten zu konservieren.

Bei der Einlagerung und Konservierung des Ventilators von **mehr als 6 Monaten** ist folgendes zu beachten:

- * Die Schutzanstriche mit Korrosionsschutzwachs sind zu wiederholen.
- * Vorhandene Denso-Binden sind nach dem Durchdrehen der Maschine wieder spaltfrei anzudrücken.

Sollten längerfristige Stillstände nach Inbetriebnahme im Rahmen der Gewährleistungszeit auftreten, muss die Karl Klein Ventilatorenbau GmbH informiert werden, um eine spezielle Konservierungsvorschrift zu erarbeiten. Erfolgt keine Benachrichtigung können wir keine Garantieansprüche für spätere Schäden durch unsachgemäße Lagerung übernehmen.

17.12.1 Entkonservierung

Vor Inbetriebnahme sind:

- * Denso-Binden
- * Korrosionsschutzwache auf Laufflächen und je nach Prozessbedingungen auf der Prozessseite (z.B. Ventilatorgehäuse)

zu entfernen



18 Störungen und Maßnahmen zur Behebung

ACHTUNG: Die nachfolgend aufgeführten Arbeiten müssen grundsätzlich von Fachpersonal unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Zur Vermeidung von Schäden durch unsachgemäß ausgeführte Arbeiten sollten Sie Reparaturarbeiten grundsätzlich durch unser qualifiziertes Fachpersonal ausführen lassen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Reparaturarbeiten entstehen übernimmt die Karl Klein Ventilatorenbau GmbH keinerlei Gewährleistungsansprüche.

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Störungsbeseitigung
Ventilator läuft unruhig	Anbackungen auf dem Laufrad. Laufrad verschlissen. Laufrad durch thermische Einwirkung verformt. Verspannungen des Ventilators durch unebenes Fundament. Unsachgemäße Einstellung bzw. Befestigung der Schwingungsdämpfer.	Laufrad reinigen. Achtung: Laufrad nur im Stillstand reinigen! Der Ventilator ist während dieser Zeit gegen ein Wiederanlaufen zu sichern! Laufrad austauschen. Laufrad austauschen. Fundamentbefestigung lösen und Fundament ausgleichen. Anschließend Ventilator wieder befestigen. Einstellung korrigieren.
Fördermedium tritt an der Wellendichtung aus.	Dichtung defekt oder verschlissen.	Dichtung austauschen.
Schleifgeräusche am Ventilator.	Laufrad schleift am Ansaugstutzen. Geräusche am Motor.	Gehäusedeckel lösen und neu einrichten, ggf. Rohrleitung prüfen und korrigieren. Motor auf Lagerschäden überprüfen, ggf. Lager austauschen.
Die auf dem Motorschild angegebene Stromaufnahme wird dauernd überschritten.	Luftmenge zu groß. Andere Drehzahl bei 60 Hz-Netz.	Die Luftmenge mit Hilfe eines Drosselorgans reduzieren, bis die zulässige Stromaufnahme erreicht ist. Frequenz überprüfen.
Ventilator läuft nicht an.	Antriebsmotor falsch angeschlossen. Bei Stern-Dreieck-Schaltung bleibt der Motor im Stern hängen. Läuft gegen zu geringen Anlagenwiderstand an. Motorschutzeinrichtung zu schwach ausgelegt. Anlaufzeit zu lang. Antriebsmotor defekt.	Anschluss überprüfen. Umschaltzeit von Stern auf Dreieck abkürzen. Drosselorgane schließen. Kabelquerschnitt und Schutzeinrichtung müssen den Anlaufstrom während des Hochlaufens absichern. Drosselorgane schließen, Anzugsmoment M_A/M_N überprüfen. Motor überprüfen und ggf. austauschen bzw. reparieren.



18.1 Antrieb über Kupplung

Lagerschäden

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Störungsbeseitigung
Unruhiger Lauf	Beschädigung an Ringen und Rollkörpern. Zu große Lagerluft.	Lager austauschen.
	Verschleiß infolge Verschmutzung oder ungenügender Schmierung	Lager vor Schmutz schützen. Sauberes Fett bzw. Öl benutzen. Ölwechsel- und Nachschmierintervalle einhalten.
Außergewöhnliches Laufgeräusch:		
Heulendes oder pfeifendes Geräusch.	Zu kleine Betriebsluft.	Lager mit größerer Betriebsluft einsetzen.
Rumpelndes oder ungleichmäßiges Geräusch.	Ungeeigneter Schmierstoff.	Richtigen Schmierstoff wählen.
Allmähliche Veränderung des Laufgeräusches.	Veränderung der Betriebsluft durch Temperatureinflüsse. Beschädigung der Rollbahn (z.B. durch Verschmutzung oder Ermüdung)	Lager vor Temperatur schützen.

Kupplungsschäden

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Störungsbeseitigung
Unruhiger Lauf	Kupplungshälften fluchten nicht.	Ausrichtung lt. Anleitung des Kupplungsherstellers überprüfen.
	Elastische Elemente sind verschlissen.	Elastische Kupplungselemente austauschen.
	Elastische Elemente zu weich.	Elastische Kupplungselemente mit höherer Härte verwenden.
	Elastische Elemente sind verschlissen.	Elastische Kupplungselemente austauschen.
Starke Stöße beim Anlauf	Anzugsmoment der Motoren zu groß M_A/M_N	Stern-Dreieck-Schaltung



18.2 Antrieb über Keilriemen

Lagerschäden

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Störungsbeseitigung
Unruhiger Lauf	Beschädigung an Ringen und Rollkörpern. Zu große Lagerluft.	Lager austauschen.
	Verschleiß infolge Verschmutzung oder ungenügender Schmierung	Lager vor Schmutz schützen. Sauberes Fett bzw. Öl benutzen. Ölwechsel- und Nachschmierintervalle einhalten.
Außergewöhnliches Laufgeräusch:		
Heulendes oder pfeifendes Geräusch.	Zu kleine Betriebsluft.	Lager mit größerer Betriebsluft einsetzen.
Rumpelndes oder ungleichmäßiges Geräusch.	Ungeeigneter Schmierstoff.	Richtigen Schmierstoff wählen.
Allmähliche Veränderung des Laufgeräusches.	Veränderung der Betriebsluft durch Temperatureinflüsse. Beschädigung der Rollbahn (z.B. durch Verschmutzung oder Ermüdung)	Lager vor Temperatur schützen.

Riementriebschäden

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Störungsbeseitigung
Starke Vibrationen.	Riemen zu lose oder zu fest.	Riemenspannung korrigieren.
Starke Geräusche.	Laufband schleift an Düse.	Riemenspannung korrigieren.
	Riemen zu lose oder zu fest.	Riemenspannung korrigieren.
	Falsche Riemenauswahl.	Riemen austauschen.
	Riemen ölig oder verschmutzt.	Riemen reinigen ggf. erneuern.
	Riemen verschlissen.	Riemen erneuern.

**19 Demontage**

Der Abbau des Ventilators zur Umsetzung an einem anderen Aufstellort oder zur Verschrottung.

Für eine fachgerechte Demontage des Ventilators wird empfohlen Montagepersonal vom Hersteller, anzufordern. Die Demontage des Ventilators dürfen nur Fachkräfte ausführen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung ausreichende Kenntnisse haben über - Sicherheitsvorschriften, - Unfallverhütungsvorschriften - Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik (z.B. VDE-Bestimmungen, DIN-Normen). Die Fachkräfte müssen - die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können und von dem, für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt sein, die erforderlichen Arbeiten und Tätigkeiten auszuführen.

20 Entsorgung

Bauteile und Komponenten des Ventilators, die ihre Lebensdauer erreicht haben, z.B. durch Verschleiß, Korrosion, mechanische Belastung, Ermüdung und / oder durch andere, nicht unmittelbar erkennbare Einwirkungen, sind nach erfolgter Demontage entsprechend den nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften fach- und sachgerecht zu entsorgen. Das Gleiche gilt auch für im Einsatz befindliche Hilfsstoffe wie Öle und Fette oder sonstige Stoffe. Die bewusste oder unbewusste Weiterverwendung verbrauchter Bauteile wie z.B. Laufräder, Wälzlager, Keilriemen, etc. kann zu einer Gefährdung von Personen, der Umwelt sowie von Maschinen und Anlagen führen.



Öle, Fette bzw. mit Öl/Fett verschmutzte Lappen/Putzwolle in entsprechend gekennzeichneten Behältern sammeln und ordnungsgemäß entsorgen.

**21 Ersatzteile**

Eine Bevorratung der wichtigsten Ersatz- und Verschleißteile am Aufstellungsort der Anlage, ist eine wichtige Voraussetzung für die ständige Funktion und Einsatzbereitschaft.

Nur für die von uns gelieferten Original-Ersatzteile übernehmen wir eine Garantie.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass nicht von uns gelieferte Ersatzteile und Zubehör auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte können daher unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften des Gerätes bzw. der Anlage negativ verändern und daher die aktive und/oder passive Sicherheit beeinträchtigen.

Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen und Zubehör entstehen, ist jedwede Haftung und Gewährleistung seitens Karl Klein Ventilatorenbau GmbH ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass für Eigen- oder Fremtteile oft besondere Fertigungs- und Lieferspezifikationen bestehen und wir Ihnen stets Ersatzteile nach dem neuesten technischen Stand und nach den neuesten gesetzlichen Vorschriften anbieten.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist unbedingt die

VA-Nummer
Maschinen-Nummer
Teilebezeichnung
Ident-Nummer
Bestellmenge



anzugeben.

Die Maschinen-Nummer befindet sich auf dem Typenschild des Ventilators.

Anfragen und Bestellungen richten Sie bitte an folgende Anschrift:

Karl Klein Ventilatorenbau GmbH
Telefon: +49 711 36-906-0
Telefax: +49 711 36-906-950
Email: info@karl-klein.de

Waldstr. 24
D-73773 Aichwald
Germany



22 EG-Einbauerklärung



Karl Klein Ventilatorenbau GmbH
Waldstrasse 24
D-73773 Aichwald

Erklärung für den Einbau einer unvollständigen Maschine

Im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II Teil 1 B

Hiermit erklären wir, dass die unvollständigen Maschinen:

**Radialventilatoren, Typen: EEG ... / DEG ... / ENG ... / DNG ... / EMV ... / DMV ... /
EMVL ... / DMVL ... / ESV ... / DSV ... / EHV ... / DHV ..., alle ab Baujahr 2010,
NHV ... / MHV ... / HHV ... / MVG ... / TVG ... / HF ... / PF ..., alle ab Baujahr 2012,
FLN ... ab Baujahr 2019**

soweit es vom Lieferumfang her möglich ist, den grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien entsprechen. (Welche Anforderungen erfüllt wurden, siehe Anhang):

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Weitere geltende Richtlinien:

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie eingehalten.

Hinweis: Nur für ATEX-Typen existiert eine separate Konformitätserklärung gemäß ATEX-Richtlinie.

Hinweis: Für die elektrischen Komponenten existieren separate Konformitätserklärungen der Hersteller!

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

EN ISO 12100:2010

EN 15085-2...-5:2007 Bahnanwendungen - Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen,
Zertifizierungsstufe CL2

Hinweis: Die EN 15085-2...-5:2007 sind nur eingehalten, soweit mit Auftrag vereinbart.

Ferner erklären wir, dass die speziellen technischen Unterlagen für diese unvollständigen Maschinen nach Anhang VII Teil B erstellt wurden und verpflichten uns, diese auf Verlangen den Marktaufsichtsbehörden zu übermitteln.

Die Inbetriebnahme der unvollständigen Maschinen wird solange untersagt, bis sie in eine Maschine eingebaut wurden, die den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht und für die eine EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II A vorliegt.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist der Unterzeichner.

Ort/ Datum der Ausstellung

Aichwald, den 08.07.2019

Unterschrift und Funktion des Unterzeichners

Siegfried Seidler, Technischer Leiter

Anhang

Anforderungen des Anhangs I von 2006/42/EG, die eingehalten wurden. Die Nummern beziehen sich auf die Abschnitte von Anhang I: 1.1.2, 1.1.3, 1.3.4, 1.7.4.2 (teilweise)



23 EU-Konformitätserklärung ATEX für den nichtelektrischen Teil



Karl Klein Ventilatorenbau GmbH
Waldstrasse 24
D-73773 Aichwald

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die Produkte:

Radialventilatoren ENG..., DNG..., EMV..., DMV..., EMVL..., DMVL..., EHV..., DHV..., DSV..., EEG..., DEG..., NHV..., MHV..., HHV..., MVG..., TVG..., FLN..., HF..., PF...
alle der Gerätegruppe II, Gerätekategorie 2G, 3G, 2D und 3D, Zündschutzart „c“ (Kennzeichnung „Ex h“)

nach folgenden einschlägigen Richtlinien entwickelt, konstruiert und gefertigt sind:

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

Die Kennzeichnung der Geräte muss folgende Angaben enthalten:

		II (2 oder 3)D Ex h IIIC T125°C D(b oder c)
oder		II (2 oder 3)G Ex h II(B oder C) T3 oder T4 G(b oder c)
oder beides		
oder		II 2/3G Ex h II(B oder C) T3 oder T4 G(b oder c)
		(= innen Kat. 2, außen Kat. 3)
oder		II 3/-G Ex h II(B oder C) T3 oder T4 G(b oder c)
		(= innen Kat. 3, außen zonenfrei)

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

EN 1127-1:2011
EN 80079-36:2017
EN 80079-37:2016
EN 14986:2017

Hinweis: Für die vollständige Einhaltung der EN 14986:2017 ist der Anlagenbauer verantwortlich.
Die Einhaltung der EN 14986:2017 umfasst nur dann das montierte Schutzgitter, wenn dieses zu unserem Lieferumfang gehört.

Hinweis: Für die gelieferten elektrischen Komponenten existieren separate Konformitätserklärungen der Hersteller!

Die technischen Unterlagen für Geräte der Kategorie 2G und 2D sind bei folgender notifizierter Stelle hinterlegt:
IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, D-09599 Freiberg.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist der Unterzeichner.

Ort/ Datum der Ausstellung

Aichwald, den 08.07.2019

Unterschrift und Funktion des Unterzeichners

Siegfried Seidler, Technischer Leiter